


改善箇所説明図

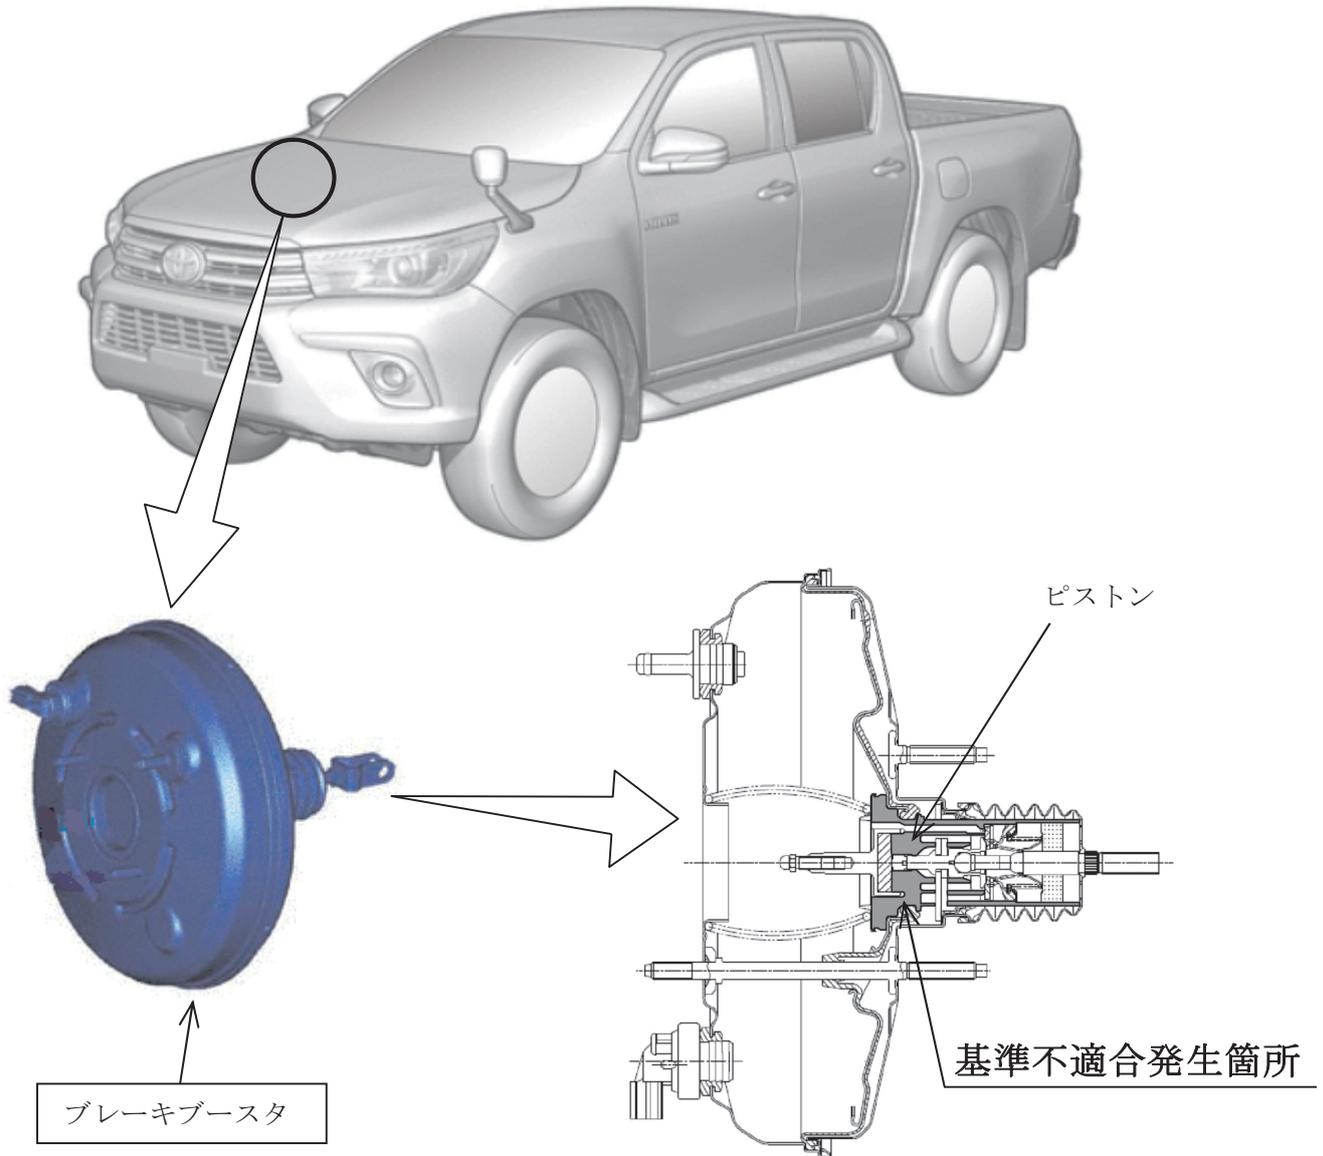

注： は交換部品を示す。

制動倍力装置（ブレーキブースタ）において、樹脂製ピストンの成形条件が不適切なため、ピストンの強度が低下したものがある。そのため、ブレーキペダルの繰返し操作により、ピストンが破損し、最悪の場合、倍力作用が損なわれて制動停止距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキブースタの製造番号を確認し、該当するものはブレーキブースタを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。