

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年12月17日

リコール届出番号	4869	リコール開始日	令和2年12月18日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	電気装置（DC-DCコンバータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーコントロールユニットの電圧変換装置（DC-DCコンバータ）において、バッテリーへの供給電圧を制御する回路上の素子の製造管理が不適切なため、冷間始動後にフェールセーフモードへ移行して、バッテリーへの給電を停止することがある。そのため、バッテリーが充電不足となり、警告灯、警告表示が点灯し、走行不能となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、パワーコントロールユニット内の給電制御プログラムを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	11件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-ZE4	「インサイト」	ZE4-1008507～ZE4-1009122 令和元年9月9日～令和元年11月1日	603	
			ZE4-1100001～ZE4-1101706 令和元年11月5日～令和2年3月31日	1,497	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年9月9日～令和2年3月31日	(計2,100台)	