


改善箇所説明図

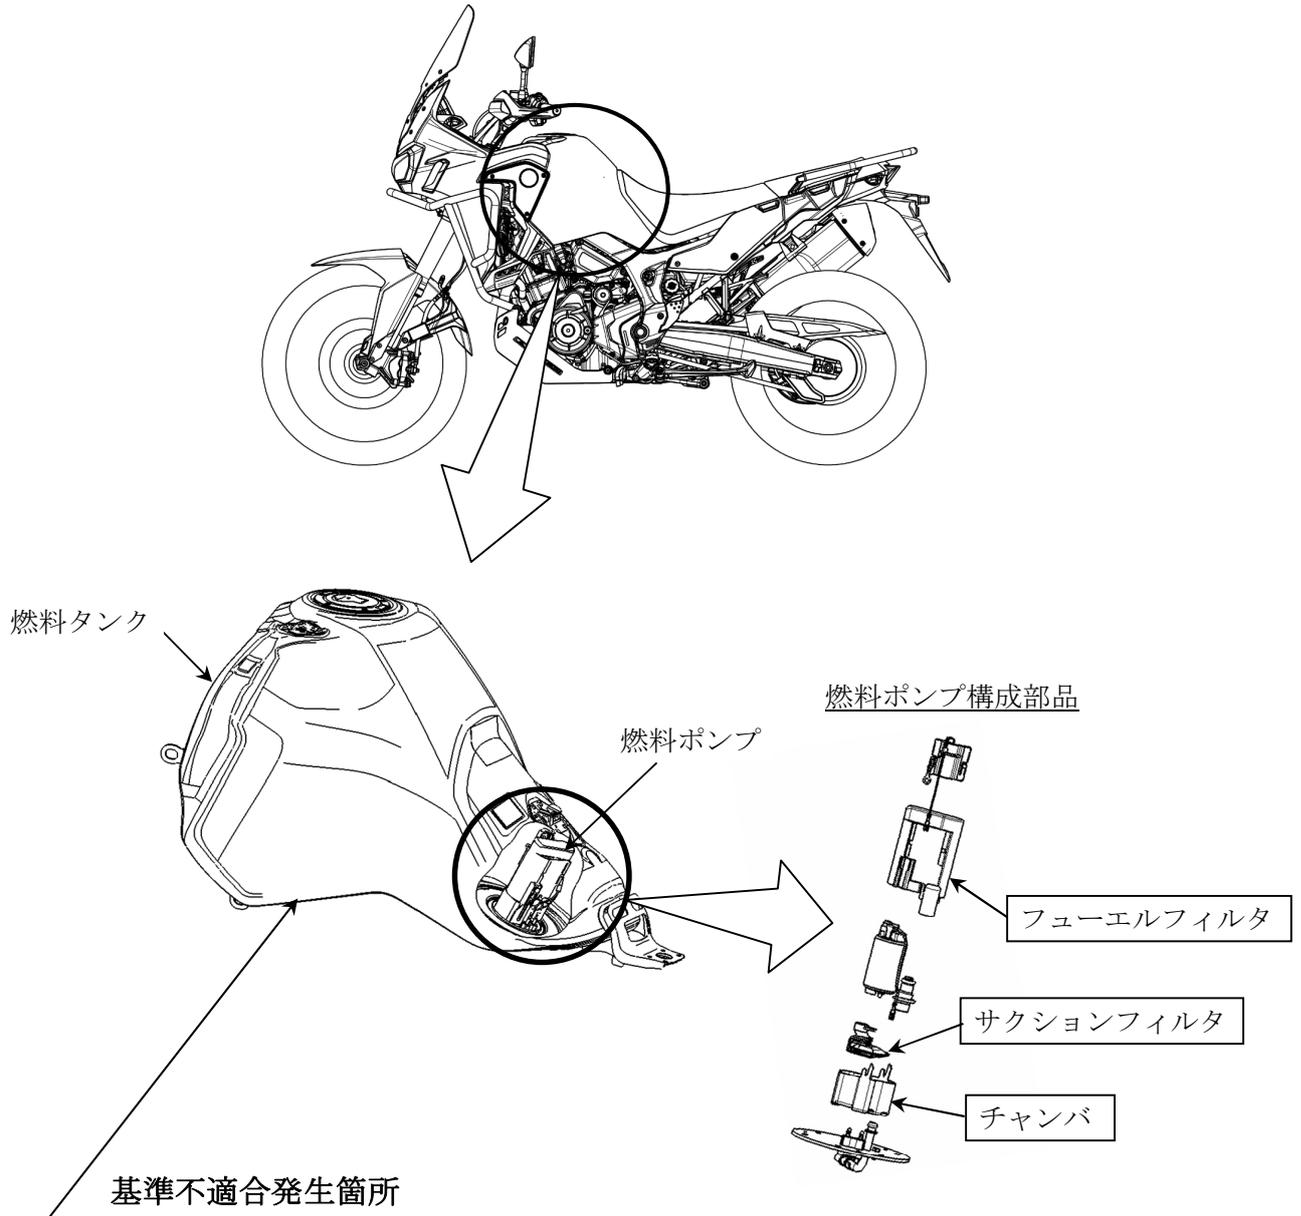

燃料タンク製造時の異物管理方法が不適切なため、溶接時にタンク内部に生成された酸化物が燃料ポンプのサクシヨンフィルタに吸着するものがある。そのため、当該フィルタが詰まり、エンジン不調となり、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンク内の酸化物を除くためガソリンを全て抜き、燃料ポンプのサクシヨンフィルタ及びフューエルフィルタ、チャンバを新品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に白色の識別ラベルを貼付する。