


# 改善箇所説明図

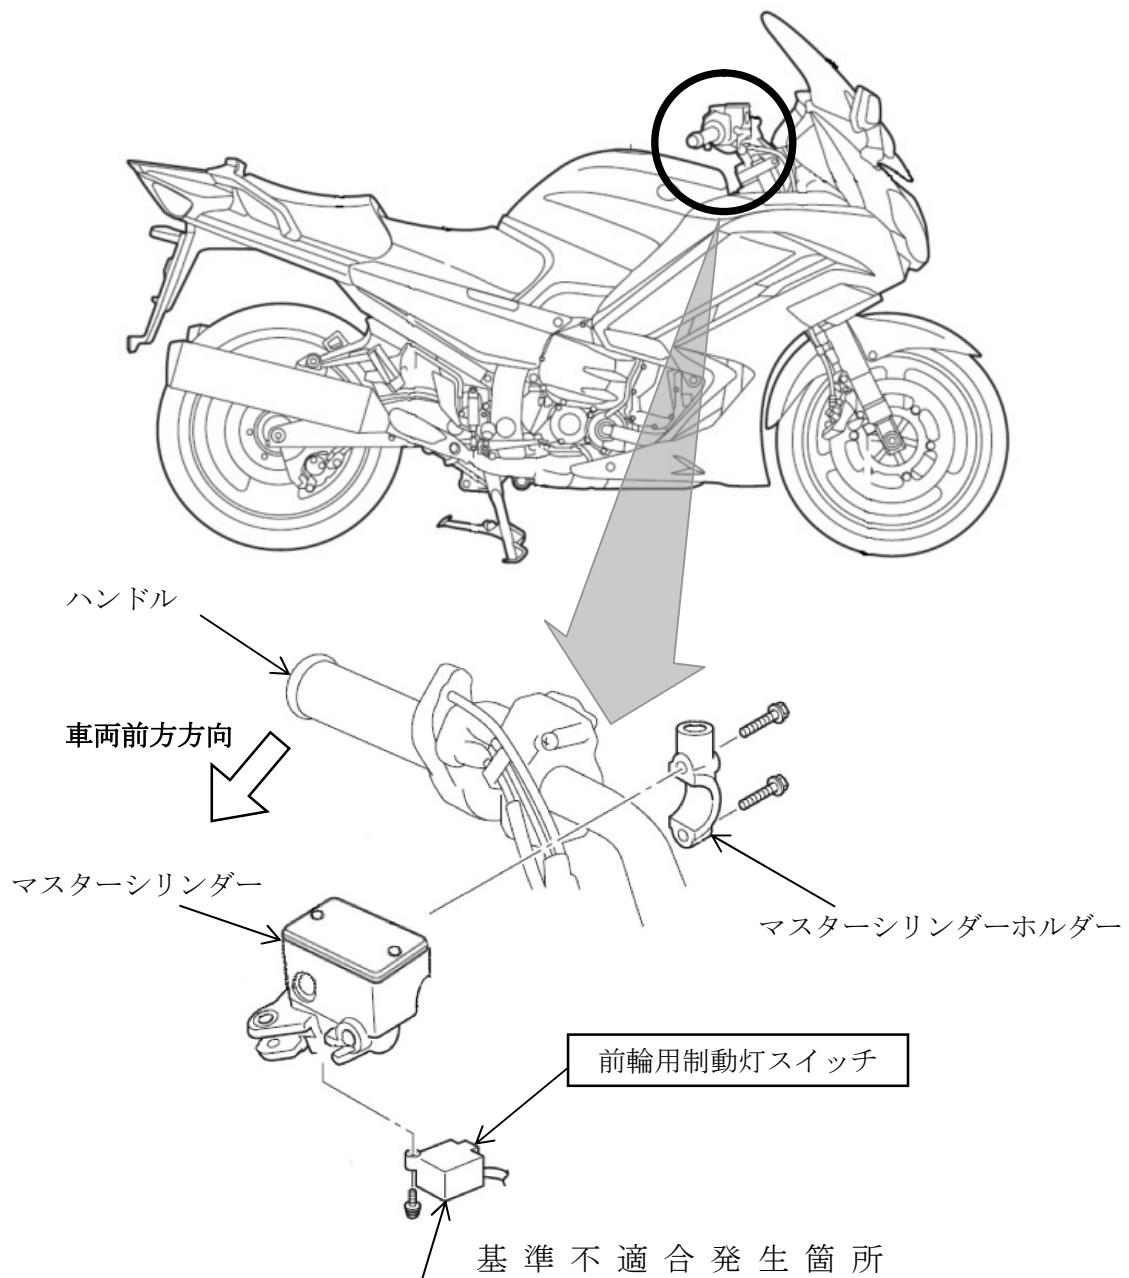

制動灯において、前輪用制動灯スイッチ内部ゴム部品の成形に使用している離型剤が不適切なため、当該ゴム部品にシリコン成分が含まれているものがある。そのため、スイッチ内部にシリコンガスが充満して、スイッチ操作により通電した際に接点部に酸化シリコンが生成され、そのまま使用を続けると、制動灯が消えなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、前輪用制動灯スイッチを対策品に交換する。

識別：車わく（車台番号打刻位置付近）に識別ステッカーを貼付する。

注：  は交換する部品を示す。