


改善箇所説明図:

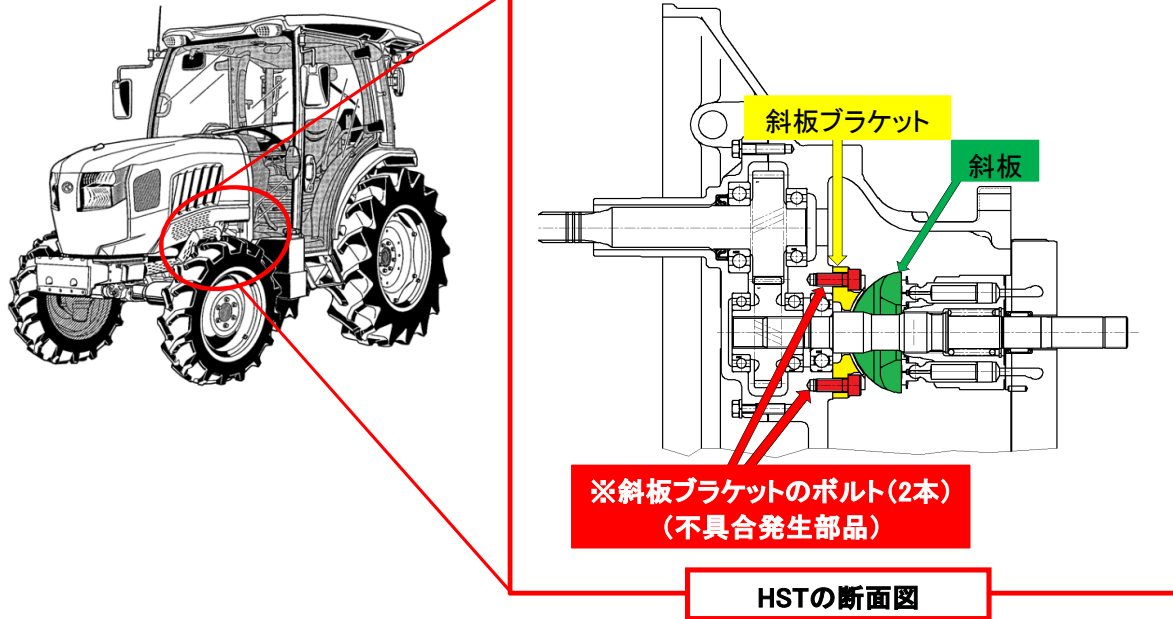

注:「※」は確認部品を示す。

不具合の内容:

農耕トラクタの静油圧式無段変速機(HST)において、構成部品の斜板ブラケットのボルトの締付け工具の管理が不適切なため、当該ボルトの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、ボルトに緩みが発生し、斜板と干渉し、変速できなくなり、最悪の場合、車両が停止しなくなるおそれがある。

改善の内容:

全車両、斜板ブラケットのボルトを規定トルクで再締付けを行う。
また、斜板を確認し、ボルトの接触痕があるものやボルトが脱落している場合は、静油圧式無段変速機(HST)の交換を行う。

改善後の識別:

下の写真の部位、機種銘板の左下に白色マーキングを実施する。

