


## 改善箇所説明図

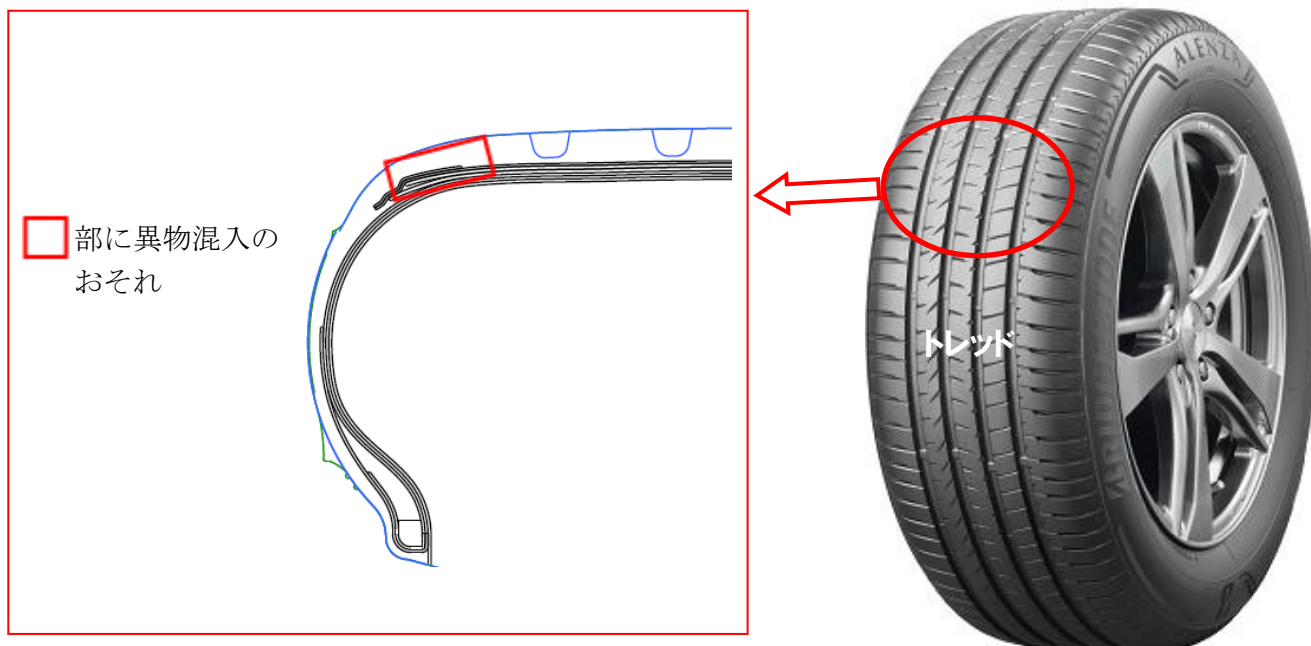

### ●不具合の内容

タイヤ成型機において、ベルトカット装置の管理が不適切なため、当該装置の部品の一部が破損し、破損した部品がトレッド部に混入したものがあある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、トレッドの一部が剥がれるおそれがある。

### ●改善の内容

タイヤサイド刻印を確認し対象タイヤの場合は、良品と交換する。

### ●識別

- ・以下、商品名、サイズ表示、ロードインデックス/速度記号 (LI/SS)、パターン名、製造番号で識別される一部のタイヤ。

商品名： BRIDGESTONE ALENZA001 (タイヤサイド両面に刻印)

サイズ、LI/SS： 235/55R20 102V (タイヤサイド両面に刻印)

パターン名： AL011Z (タイヤサイド両面に刻印)

製造番号： EJ M9 DHM 4320 の一部 (タイヤサイド片面に刻印)

製造番号： タイヤ表側側面部に刻印



製造番号説明 EJ：工場コード、  
M9：サイズコード  
DHM：オプションコード(各メーカーで任意)  
43：製造週 (43 週)  
20：製造年 (2020 年)