


改善箇所説明図

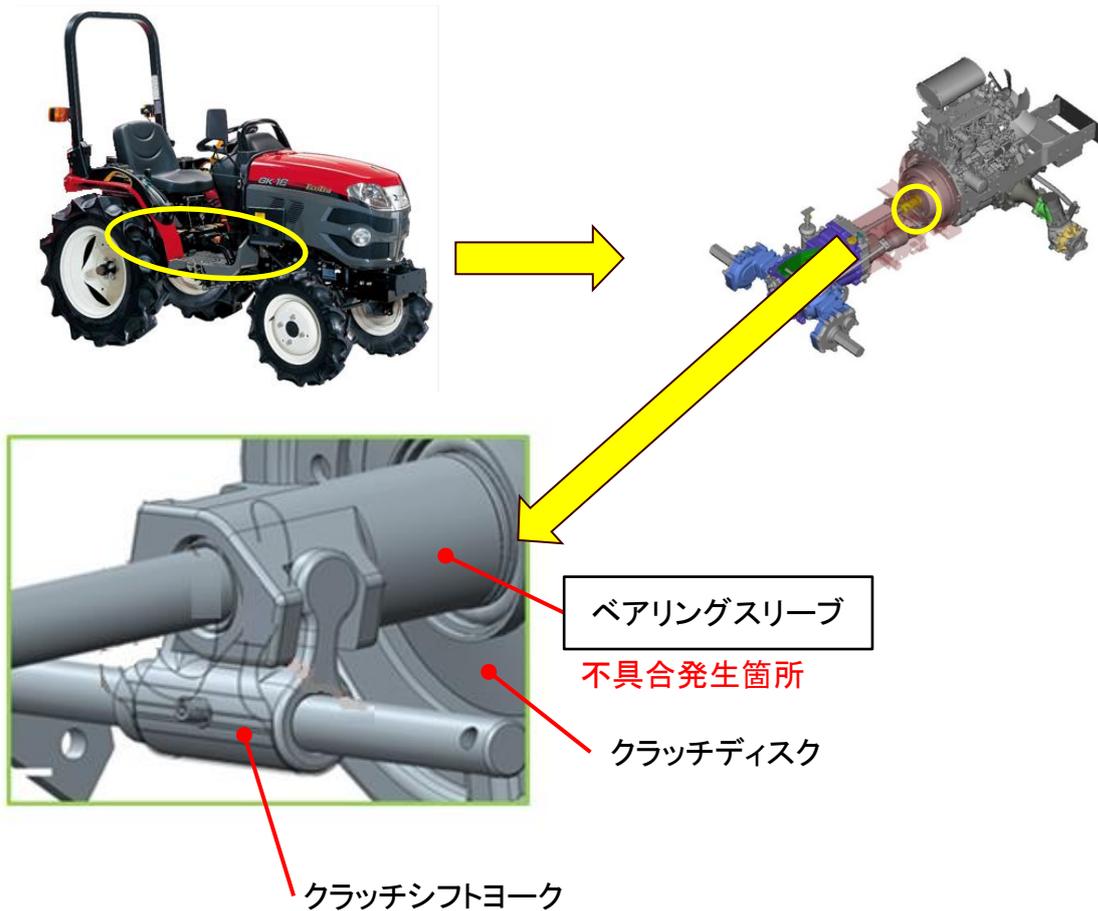

不具合発生箇所

農耕用トラクタのクラッチにおいて、ベアリングスリーブの加工工程が不適切なため、正しく製作されていないものがある。そのため、クラッチ操作時にベアリングスリーブに応力集中が発生し、当該スリーブの一部が損傷することでクラッチ操作ができなくなり、変速不能または走行しなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、ベアリングスリーブを良品に交換する。

 は交換部品を示す。

識別

運転席後部のフレームにNo.4875のステッカーを貼付する。

