

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和3年2月18日

改善対策届出番号	607	改善対策開始日	令和3年2月19日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明 (問い合わせ先：マツダ(株)コールセンター) TEL 0120-386-919		
不具合の部位(部品名)	車体(パワーリアゲート・ドライブユニット)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーリアゲートにおいて、パワーリアゲート・ドライブユニットの保持力設定が不適切なため、高温環境下での保持力が不足しているものがある。そのため、坂道に駐車する等してリアゲートを全開した場合、全開状態を保持できずにリアゲートが下がるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワーリアゲート制御ユニットのプログラムを対策プログラムに修正する。また、パワーリアゲート・ドライブユニットの製造番号を点検し、保持力が不足しているものは良品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
マツダ	5BA-DMEP	「CX-30」	DMEP-100011~DMEP-120269 令和元年8月6日~令和2年10月15日	18,452	
	3DA-DM8P		DM8P-100006~DM8P-111393 令和元年8月6日~令和2年10月15日	11,388	
	3AA-DMFP		DMFP-100008~DMFP-101328 令和元年11月26日~令和2年10月8日	1,321	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年8月6日~令和2年10月15日	(計31,161台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。