


改善箇所説明図

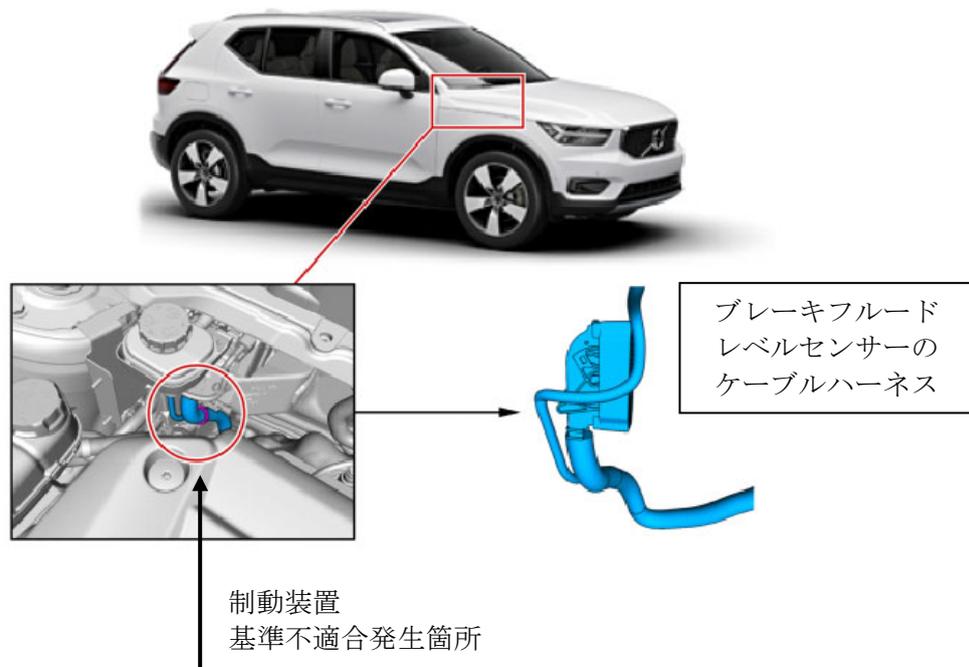

基準不適合発生箇所

ブレーキフルードレベルセンサーのケーブルハーネスにおいて、製造時の組付け管理が不適切なため、ケーブルハーネスがエキゾーストマニホールドのヒートシールドに接触することがある。そのため、熱により被膜が損傷して配線が短絡し、ブレーキ関係の警告灯が点灯して、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ハーネスの配索を修正する。なお、当該ハーネスに損傷がある場合は、損傷状態に応じて修理、又はハーネスを新品に交換する。

識別

運転者席側ドアアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注： は処置をする箇所を示す。