


改善箇所説明図

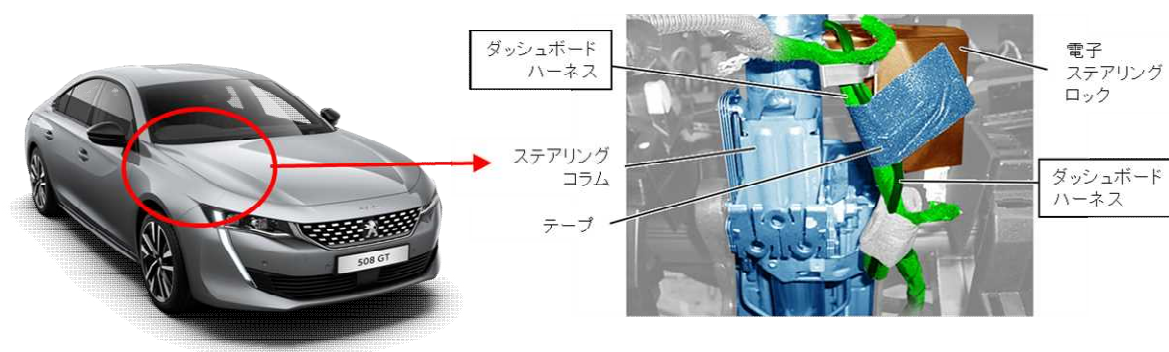

注： は対策する箇所を示す

不具合の内容

ダッシュボードハーネスにおいて、配策設計が不適切なため、ステアリングコラムと接触することがある。そのため、車両振動等により当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、ホーン、ワイパー、ADAS（運転支援システム）、運転席エアバッグ、方向指示器のいずれかが作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ダッシュボードハーネスを電子ステアリングロックに固定する。なお、ダッシュボードハーネスに損傷がある場合は、ハーネスを補修する。

識別

車台番号打刻の上段右側に黄ペイントを塗る。