


# 改善箇所説明図

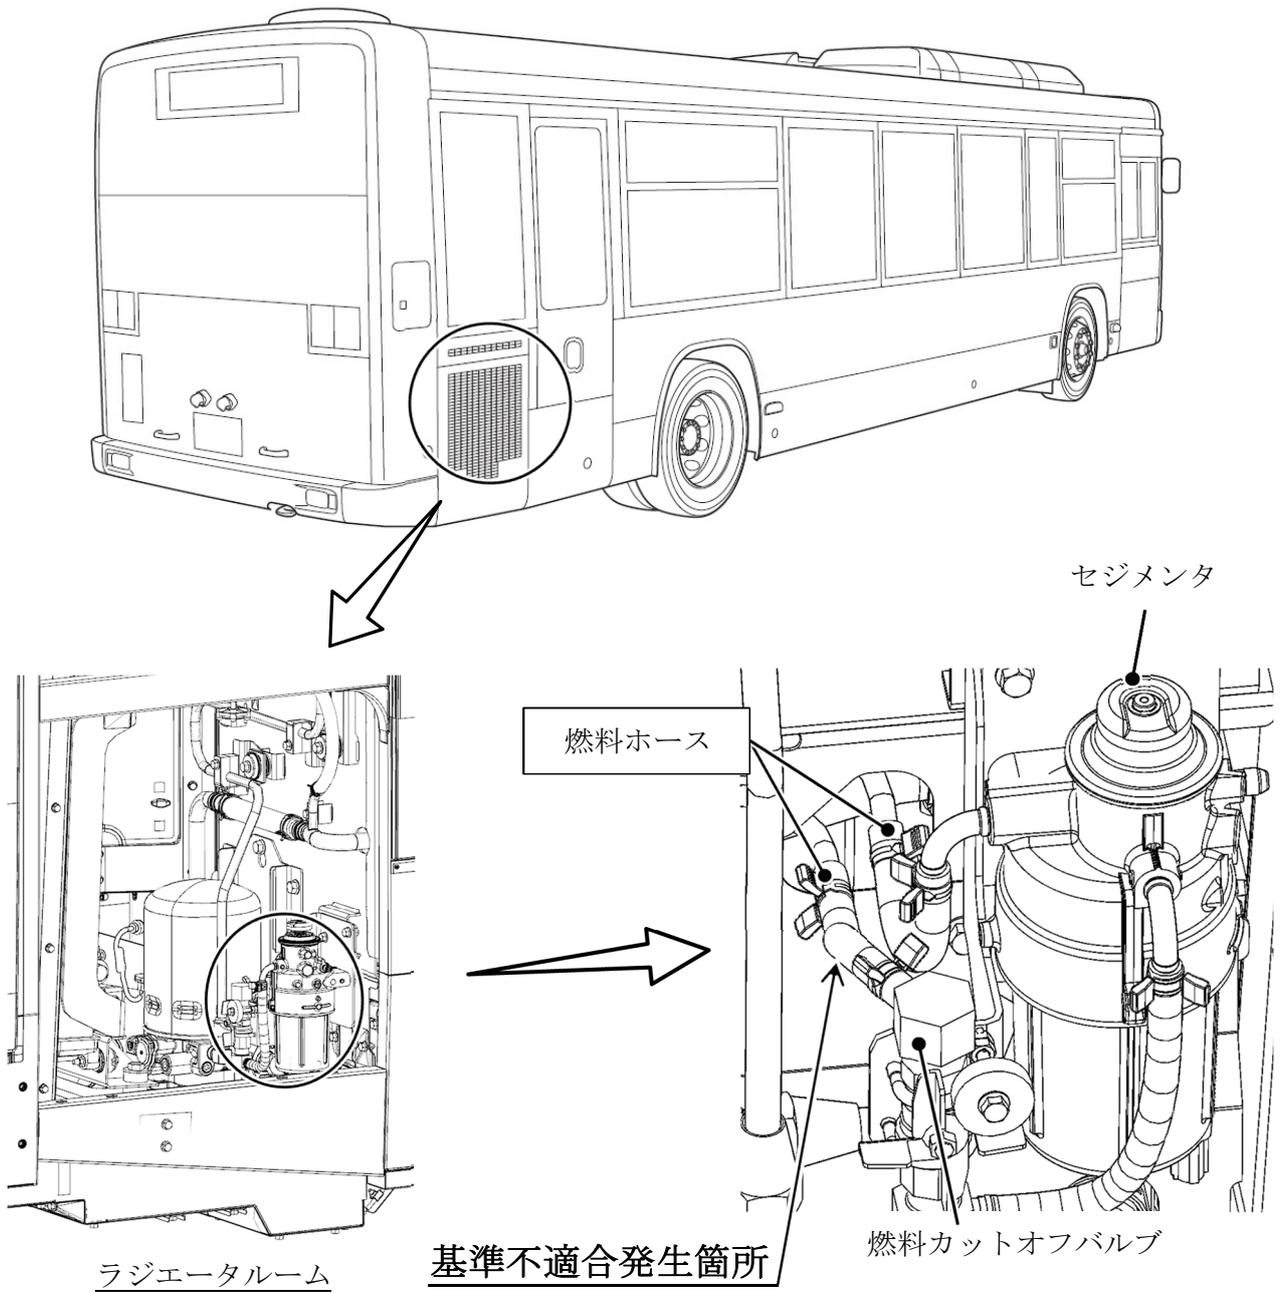

注：□は交換部品を示す。

大型バスの燃料ホースにおいて、成型ホースの差し込み代の組付け指示が不適切なため、差し込み代が大きい場合に曲げ部に応力が集中し亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進展し、燃料が漏れるおそれがある。

## 改善の内容：

全車両、燃料ホースを対策品に交換し正規位置に組付ける。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの上側中央に白色ペイントを塗布する。