


改善箇所説明図

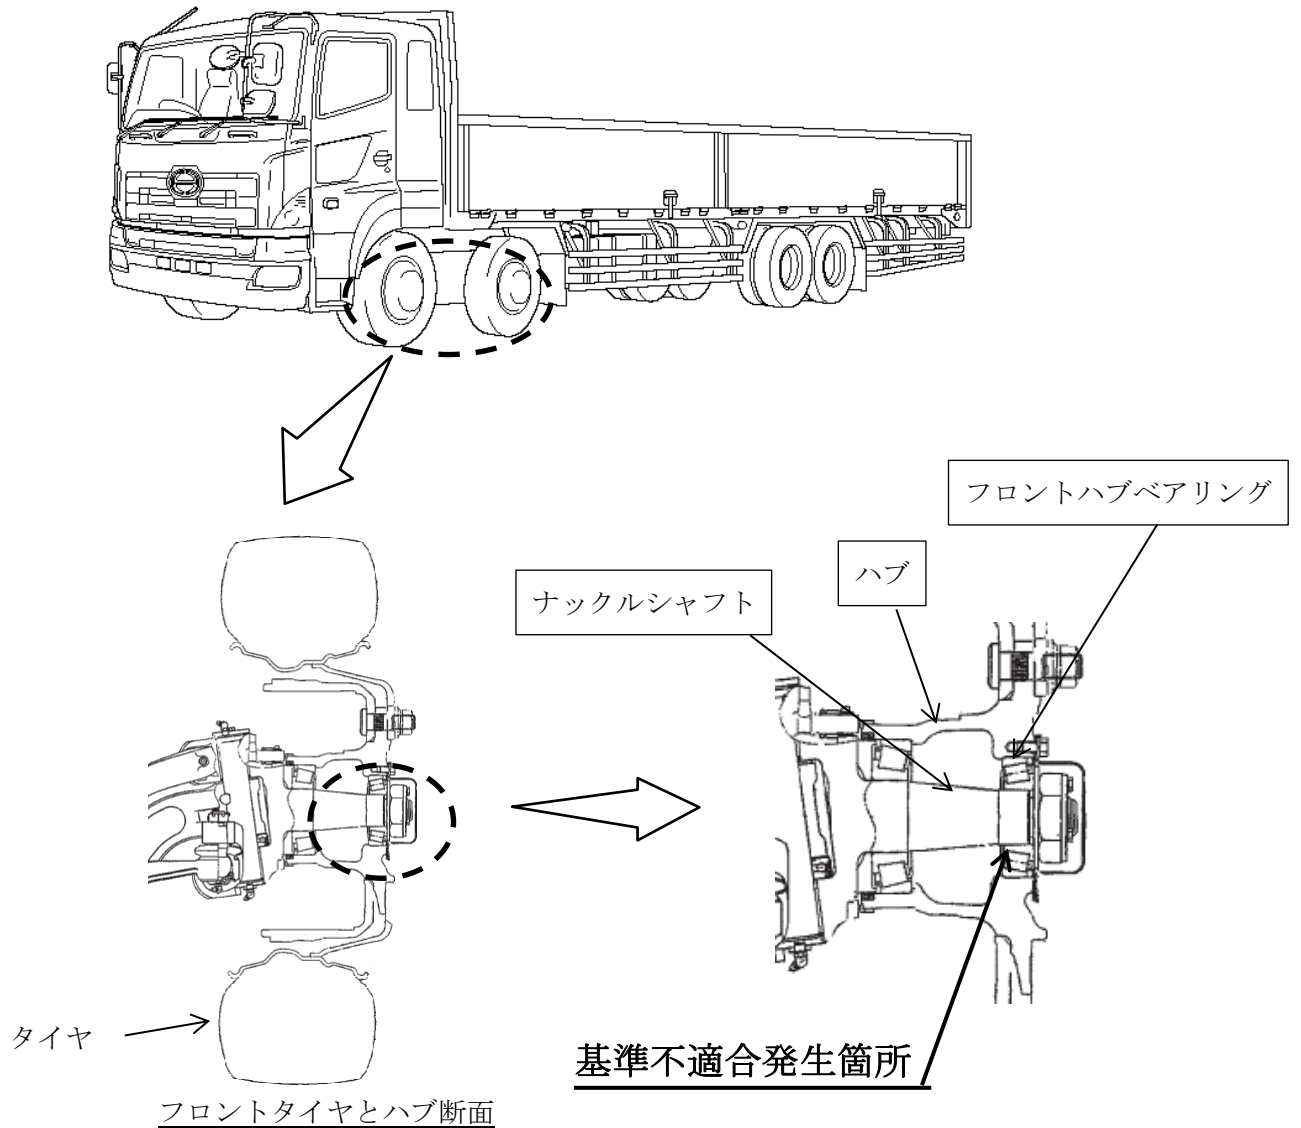

注： は交換する部品を示す。

大型トラック低床4軸車のフロントハブベアリングにおいて、ナックルシャフトとの圧入代が大きいとフロントハブの組付け作業時にベアリングを傷つけることがある。そのため、使用過程でベアリングが損傷して火災や脱輪に至るおそれがある。

改善の内容：

全車両、ハブベアリングおよびナックルシャフト一式を改善品に交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートの右中央に黄色ペイントを塗布する。