


改善箇所説明図



BMW R1250GS

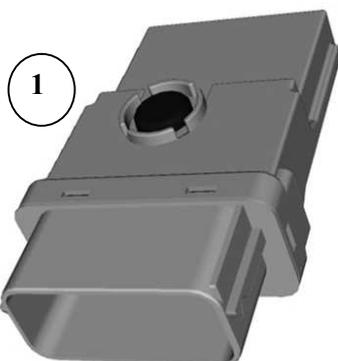

① GM (グランドモジュール)

注： は書換をする部位を示す

基準不適合発生箇所

GM (グランドモジュール) において、電気負荷の設計が不適切なため、ホーンを鳴らしながらブレーキを操作すると制動灯の故障警告が表示され、イグニッションスイッチを一度オフにして再度オンにするまで、制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、GMのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。

識別

OBD プラグに白ペイントマークを付ける。

