

連絡先:	国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 3年 4月 2日

リコール届出番号	外-3201	リコール開始日	令和 3年 4月 3日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	[製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175]	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（ドライブシャフトブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント右ドライブシャフトブラケットにおいて、設計時の強度検討が不適切なため、強度が不足している。そのため、使用過程における金属疲労等によりブラケットが破損し、最悪の場合、ドライブシャフトが抜けて走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロント右ドライブシャフトブラケットを点検し、未対策品が装着されている場合は対策品に交換する。		
不具合件数	285件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・ 弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-1FMHK9	エクスプローラー	1FM5K7D90EGA94053～ 1FM5K7F90FGC68816 平成 25 年 11 月 1 日～平成 27 年 5 月 2 日	1357 台	
フォード	ABA-1FM5KH	エクスプローラー	1FM5K7DH3GGA00225～ 1FM5K7DH9GGB37900 平成 27 年 4 月 10 日～平成 27 年 11 月 9 日	729 台	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 11 月 1 日～平成 27 年 11 月 9 日	(計 2086 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。