

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年4月5日

リコール届出番号	外-3199	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラククション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプにおいて、燃料成分に対する検証が不十分なため、日本仕様の燃料に含まれる成分が低圧燃料ポンプのジェローター (金属製圧送ギア) 部分に付着し、堆積することがある。そのため、堆積物が抵抗となって燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、アイドリングストップからのエンジン再始動が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	126 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	LDA-WY20	「BMW X3 xDrive 20d」	WBAWY32050L686596 ～ WBAWY32040L699999 平成24年7月18日 ～ 平成27年8月14日	3,122	
			WBAWY320300C65805 ～ WBAWY320100C72798 平成25年3月25日 ～ 平成25年11月25日	1,496	
			WBAWY320900H06000 ～ WBAWY320100H08985 平成25年11月25日 ～ 平成26年2月24日	998	
			WBAWY320700K37101 ～ WBAWY320000K41099 平成26年2月21日 ～ 平成28年6月2日	2,438	
			WBAWY320900N96000 ～ WBAWY320200N96999 平成27年7月30日 ～ 平成28年5月25日	998	
			WBAWY320000T95053 ～ WBAWY320700T95552 平成28年5月11日 ～ 平成28年10月14日	497	
			WBAWY320600R54900 ～ WBAWY320100R55534 平成28年6月2日 ～ 平成29年8月7日	634	
			WBAWY320100V61600 ～ WBAWY320400V62241 平成28年10月8日 ～ 平成29年8月21日	640	

	1 型式	1 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 7 月 18 日 ~ 平成 29 年 8 月 21 日	(計 10,823 台)	
--	------	------	---	--------------	--

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。