


# 改善箇所説明図



図：左ハンドル

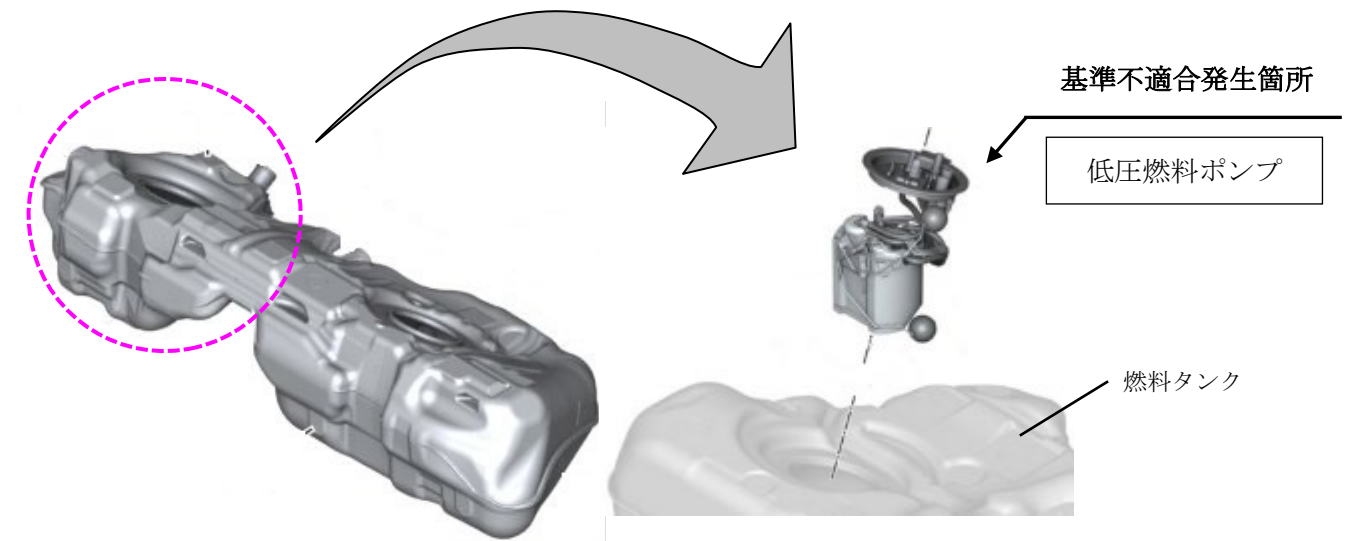

注)  は、対策品に交換する部品を示す。

## 不具合の内容

低圧燃料ポンプにおいて、燃料成分に対する検証が不十分なため、日本仕様の燃料に含まれる成分が低圧燃料ポンプのジェローター（金属製圧送ギア）部分に付着し、堆積することがある。そのため、堆積物が抵抗となって燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、アイドリングストップからのエンジン再始動が出来なくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。

識別：左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。