

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年4月8日

リコール届出番号	4916	リコール開始日	令和3年4月9日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（エアバッグ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席エアバッグにおいて、バッグの折り畳み方法が不適切なため、正しく折り畳みできていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが作動した際にバッグの縫製部が裂けて正常に展開せず、乗員保護性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席エアバッグを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	取引先からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	5AA-DREJ3P	「MX-30」	DREJ3P-100021～DREJ3P-102479 令和2年8月4日～令和2年11月24日	2,146	
	ZAA-DRH3P		DRH3P-100005～DRH3P-100013 令和2年11月17日～令和2年11月18日	7	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年8月4日～令和2年11月24日	(計2,153台)	