


# 改善箇所説明図

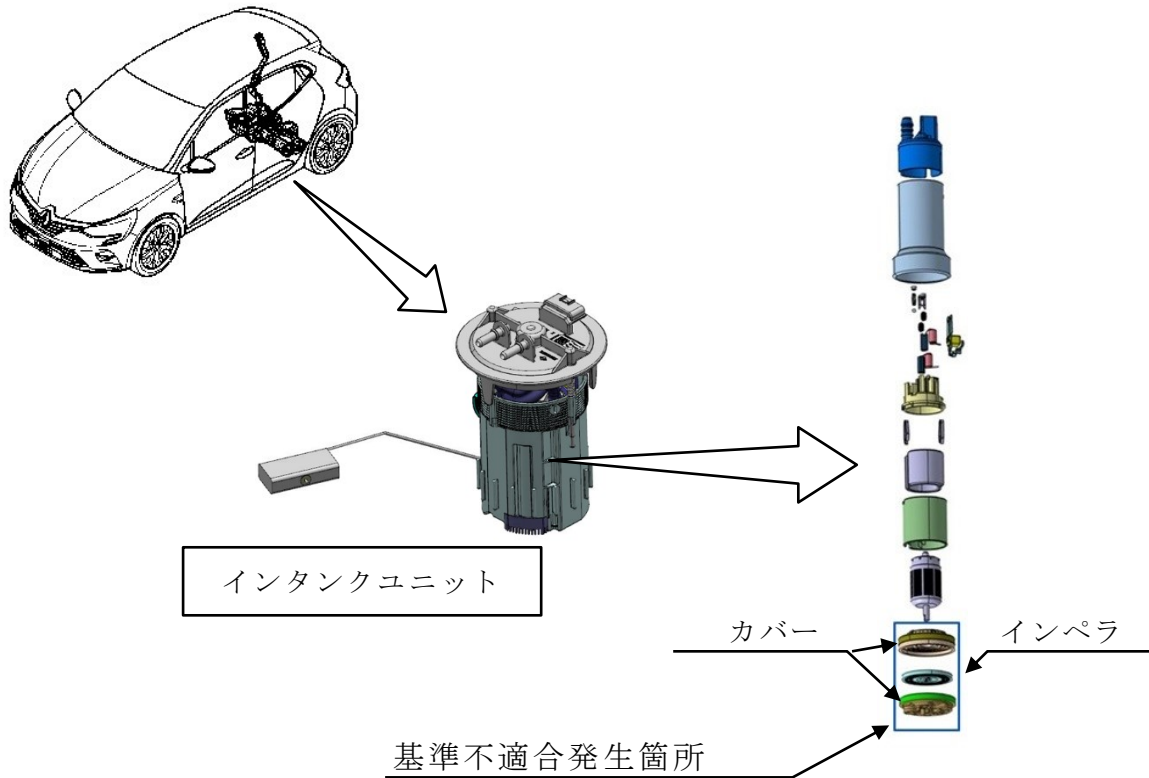

注:  は、交換する部品を示す。

燃料ポンプのインタンクユニットにおいて、樹脂製インペラとカバーのクリアランス設計が不適切なため、燃料温度の上昇によって樹脂製インペラが変形することがある。そのため、カバーと接触し、燃料ポンプモーターが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、インタンクユニットを対策品と交換する。

## 識別

ブルーステッカーの空欄に0DGQ と記入し、トランク床面の左側パネルに貼り付ける。

ブルーステッカー：  
寸法：縦6.5cm、横7.5cm  
色：青地に黒枠を印刷

