
 


改善箇所説明図

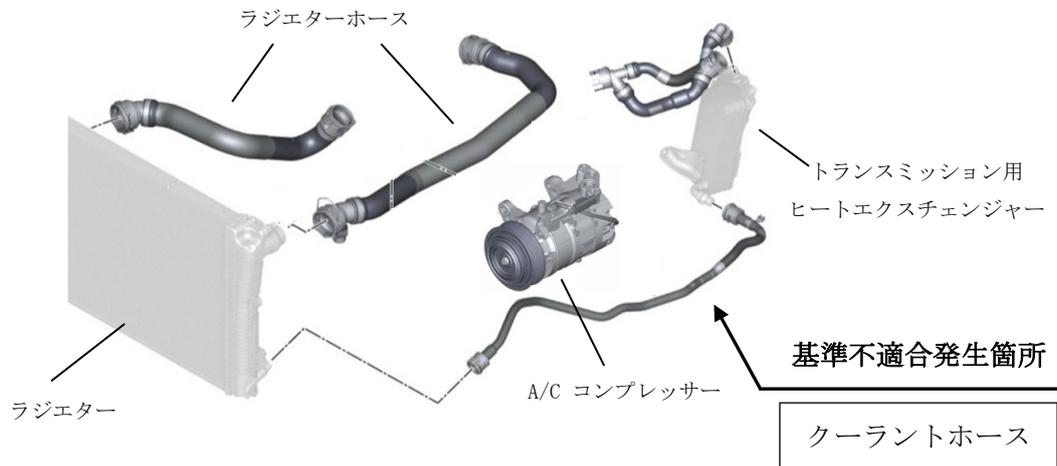

図：左ハンドル



注) は、対策品に交換する部品を示す。

不具合の内容

冷却装置において、プラスチック製クーラントホースの成形機器の設定が不適切なため、設計通りの形状に加工できていないものがある。そのため、当該ホースがエアコンコンプレッサーのプーリーベルトに接触することで摩耗し穴が開き、冷却水が漏れ出すおそれがある。

改善の内容

全車両、クーラントホースを良品と交換する。

識別：左フロントドアアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。