


## 改善箇所説明図

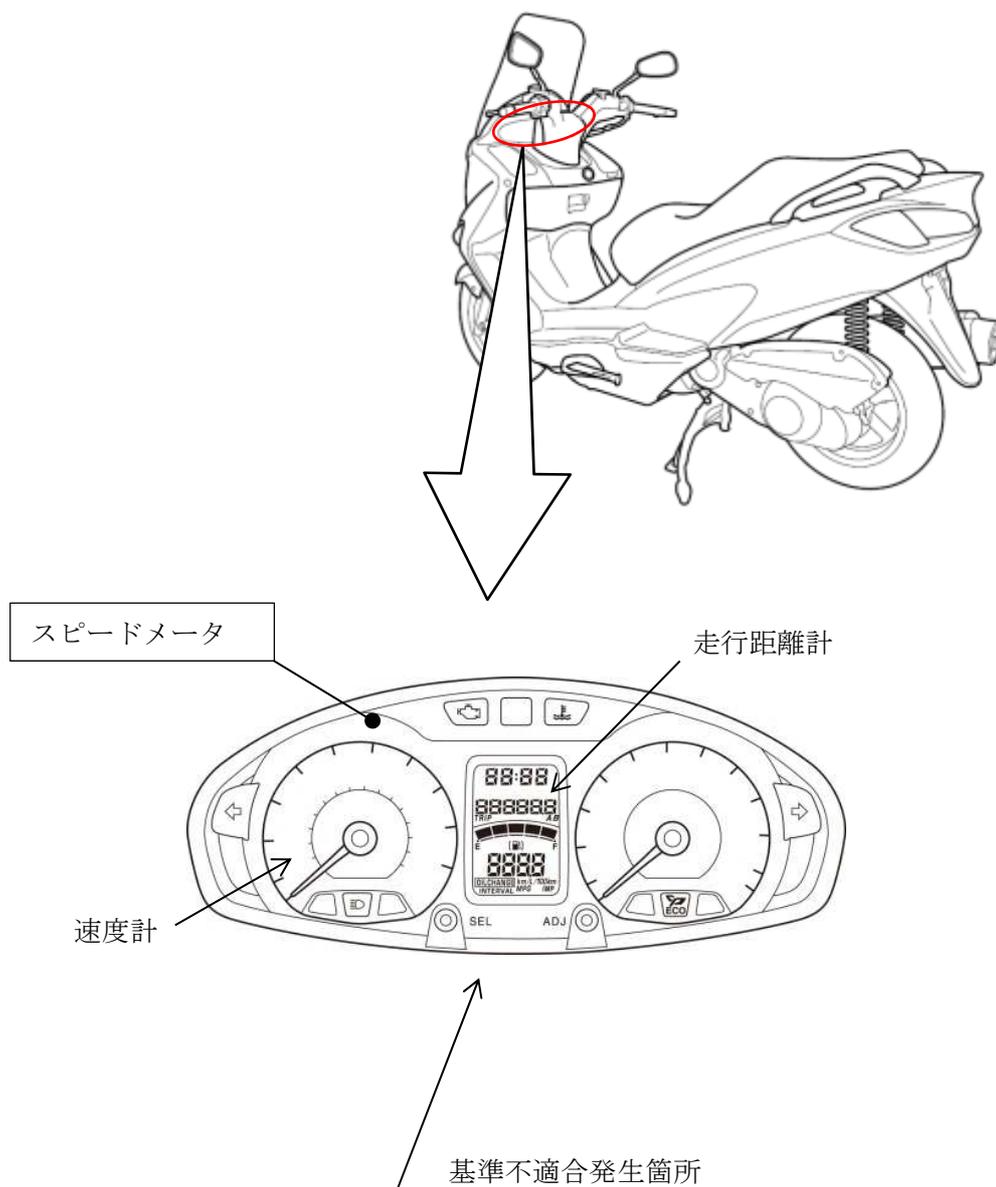

スピードメータにおいて、車輪速センサ用電源回路の抵抗器の耐食性が不十分なため、当該抵抗器が腐食し導通不良となり車輪速センサに電源が供給されなくなることがある。そのため、車輪速センサが機能せず、スピードメータの速度計と走行距離計が作動しなくなるおそれがある。

### 改善内容

全車両、スピードメータを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：車わく（車台番号打刻位置付近）に青色のシールを貼付する。