

改善箇所説明図



注) は、対策品に交換する部品を示す。

不具合の内容

ディーゼルエンジンにおいて、タイミングチェーンの製造管理が不適切なため、表面処理がされていない部品が使用されたものがある。そのため、使用過程においてタイミングチェーンが伸びることにより、エンジンから異音が発生し、最悪の場合、バルブタイミングがずれ走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、タイミングチェーンを良品に交換する。

識別：左フロントドアのロワヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。