




改善箇所説明図

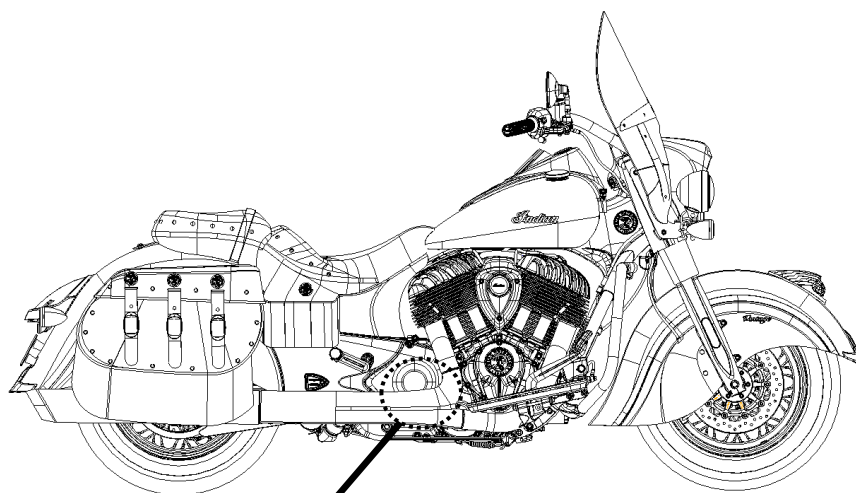

基準不適合発生箇所

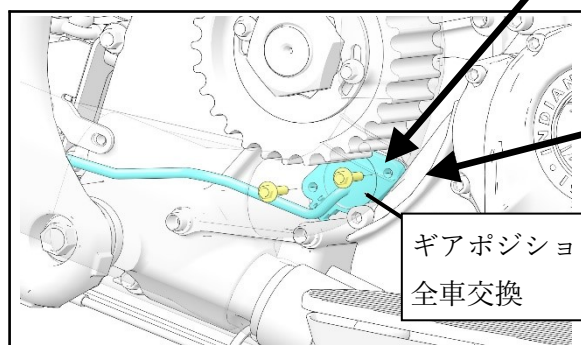

ギアポジションスイッチ
全車交換

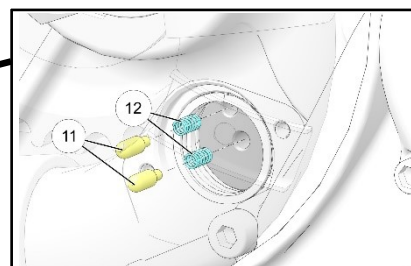

シフトドラムピン、スプリング
損傷している場合は交換

注： は交換部品を示します。

不具合の内容

ギアポジションスイッチにおいて、ギアポジションセンサーの内部抵抗の設定が不適切なため、正しく抵抗値を検知できず不正確なギア段数信号を発信し、メーターに誤ったギア段数が表示されることがある。そのため、ギアが変速されているにも関わらずニュートラルを表示し、最悪の場合、運転者がニュートラルと誤認識して転倒するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ギアポジションセンサーを対策品に交換する。なお、シフトドラムピンとスプリングを点検し、損傷している場合は新品に交換する。

識別

右サイドカバー内側にサービスブリティッシュ完了デカールを貼付します。
識別の詳細は、下記リンクでもご確認ください。

<https://www.facebook.com/188823377831709/posts/3312016772179005/>