


改善箇所説明図

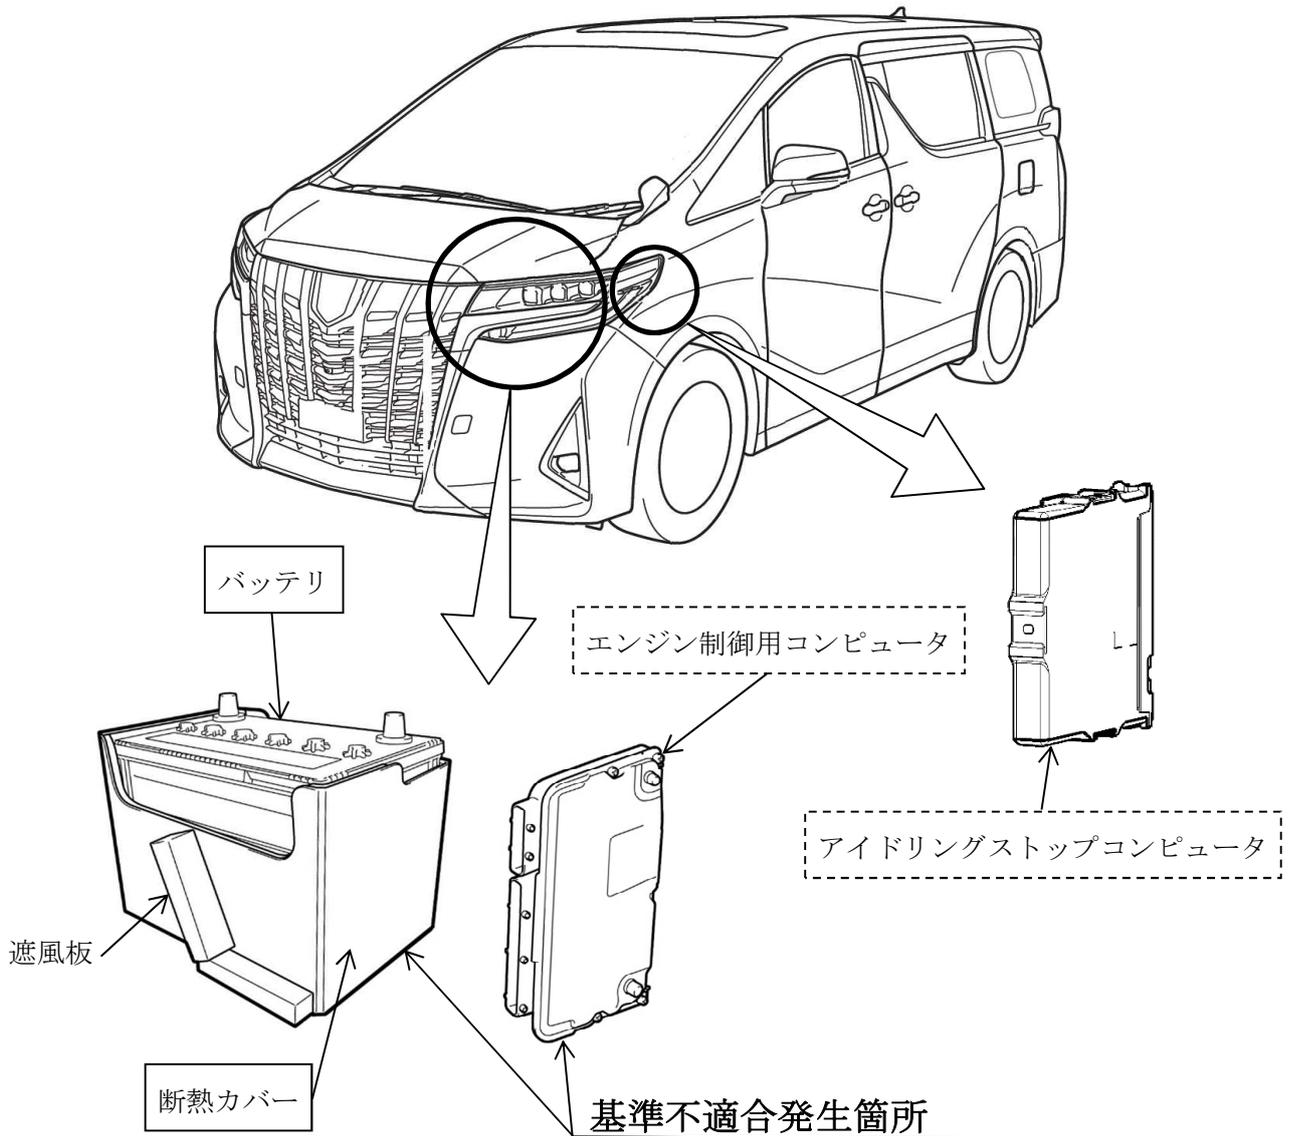

改善前：遮風板なし

改善後：遮風板あり

注：□ は交換部品を、
 □□□ は修正部品を示す。

アイドルストップ搭載車において、制御プログラムが不適切かつバッテリーの断熱が不十分なため、長時間アイドルによりバッテリー温度が高い状態で使用を繰り返すと、劣化抑制の再生充電が不足してバッテリーが異常劣化することがある。そのため、アイドルストップ後、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御用コンピュータおよびアイドルストップコンピュータのプログラムを対策仕様に修正するとともに、一部車両に対しては、バッテリー断熱カバーを対策品に交換する。また、バッテリーの劣化状態を点検し、異常がある場合は新品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左から5桁目の上部に黄色ペイントを塗布する。