


改善箇所説明図

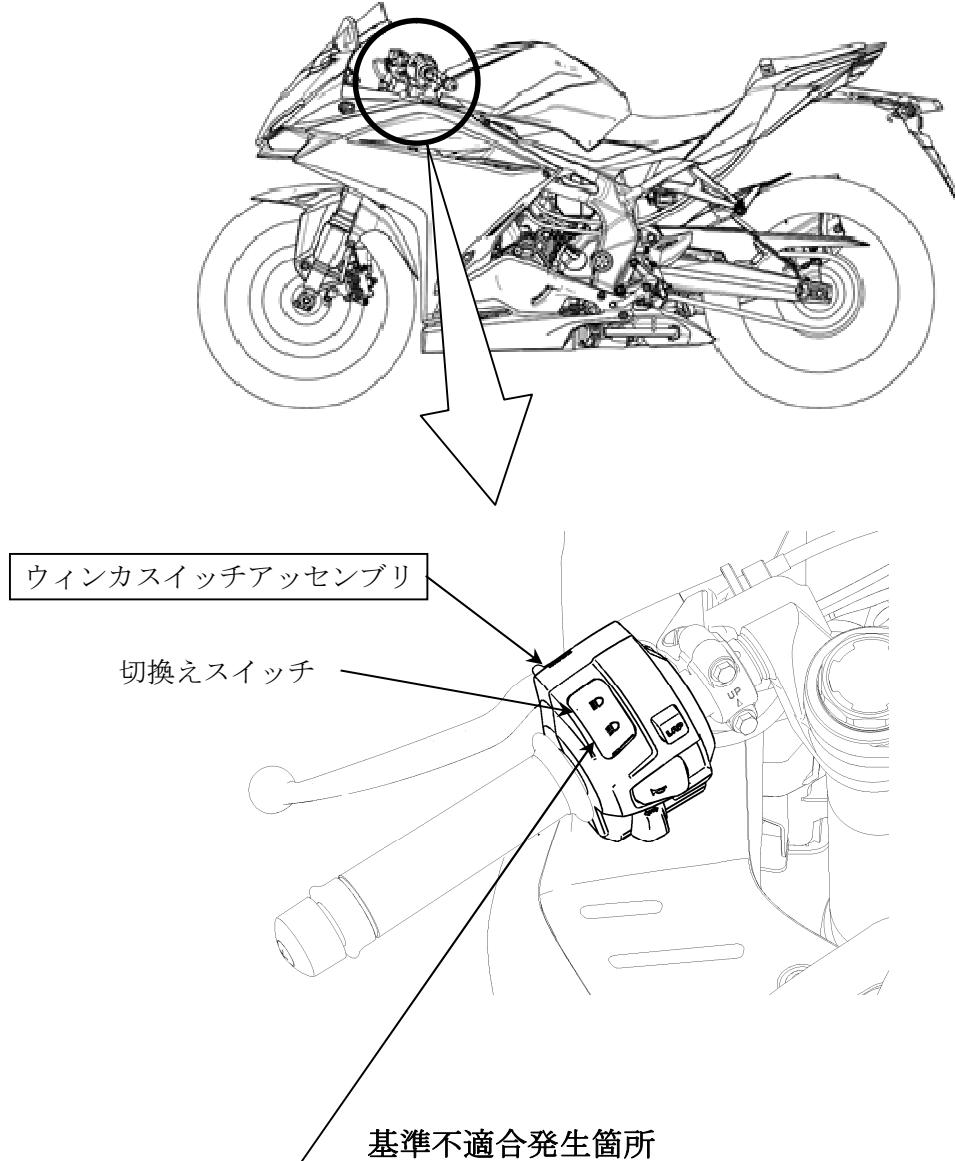

灯火装置において、走行用前照灯とそれ違い用前照灯切換えスイッチの接点構造が不適切なため、はんだフラックスが接点表面に残留するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、切換えスイッチが接触不良となり、最悪の場合、走行用前照灯が不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、対策品の切換えスイッチを組付けたワインカスイッチアッセンブリと交換する。

注： [] は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に赤色の識別ラベルを貼付する。