

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年7月8日

リコール届出番号	外-3248	リコール開始日	令和3年7月9日	
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. 社長 木村 滋利 (製作国 : タイ王国 製作者名 : Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.) 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819			
不具合の部位 (部品名)	灯火装置 (前照灯スイッチ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	灯火装置において、走行用前照灯とすれ違い用前照灯切換えスイッチの接点構造が不適切なため、はんだフラックスが接点表面に残留するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、切換えスイッチが接触不良となり、最悪の場合、走行用前照灯が不灯となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、対策品の切換えスイッチを組付けたウィンカスイッチアッセンブリと交換する。			
不具合件数	26件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・インターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BK-MC49	「Rebel 250」	MC49-1200002~MC49-1214943 令和元年12月17日~令和3年4月25日	14,796	
			MC49-1300001~MC49-1301056 令和3年1月7日~令和3年4月28日	1,032	
	2BK-MF13	「フォルツァ」	MF13-1000003~MF13-1006594 平成30年5月21日~令和2年10月16日	6,592	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年5月21日~令和3年4月28日	(計22,420台)	