


# 改善箇所説明図

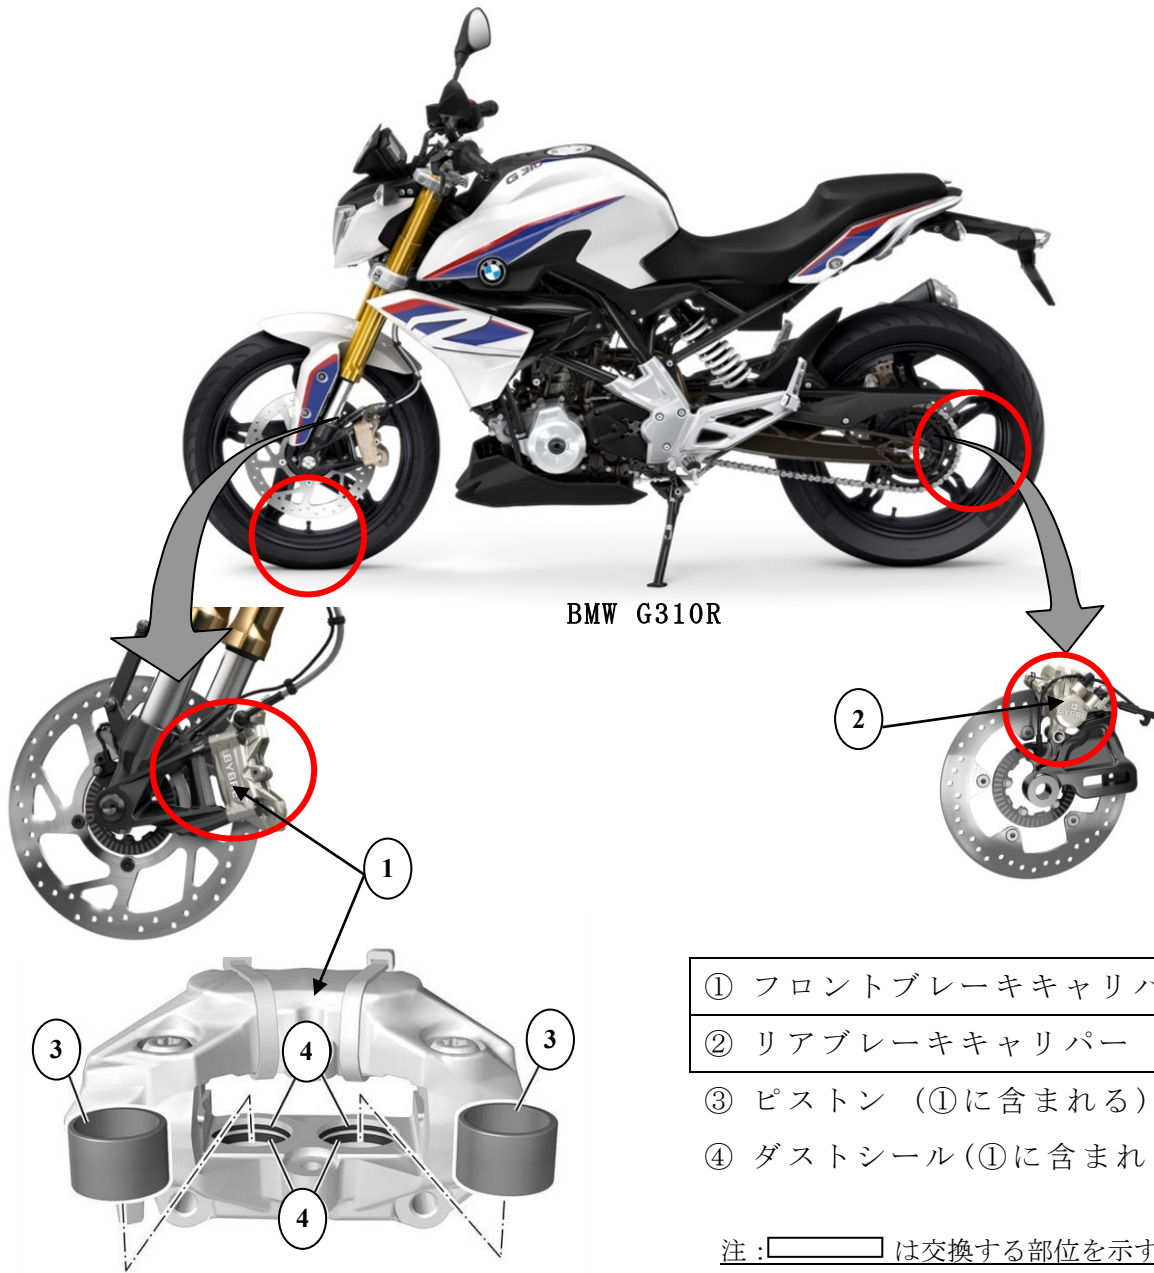

K03 R34100b

## 基準不適合発生箇所

ブレーキキャリパーにおいて、ピストン摺動部の金属表面処理が不適切なため、表面に腐食が発生するものがある。そのため、摺動部の腐食が抵抗となり、キャリパーピストンの戻りが悪くなり、最悪の場合、ブレーキが引きずるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、前後のブレーキキャリパーを対策品と交換する。

## 識別

左フロントブレーキキャリパーに白ペイントマークを付ける。

