


改善箇所説明図

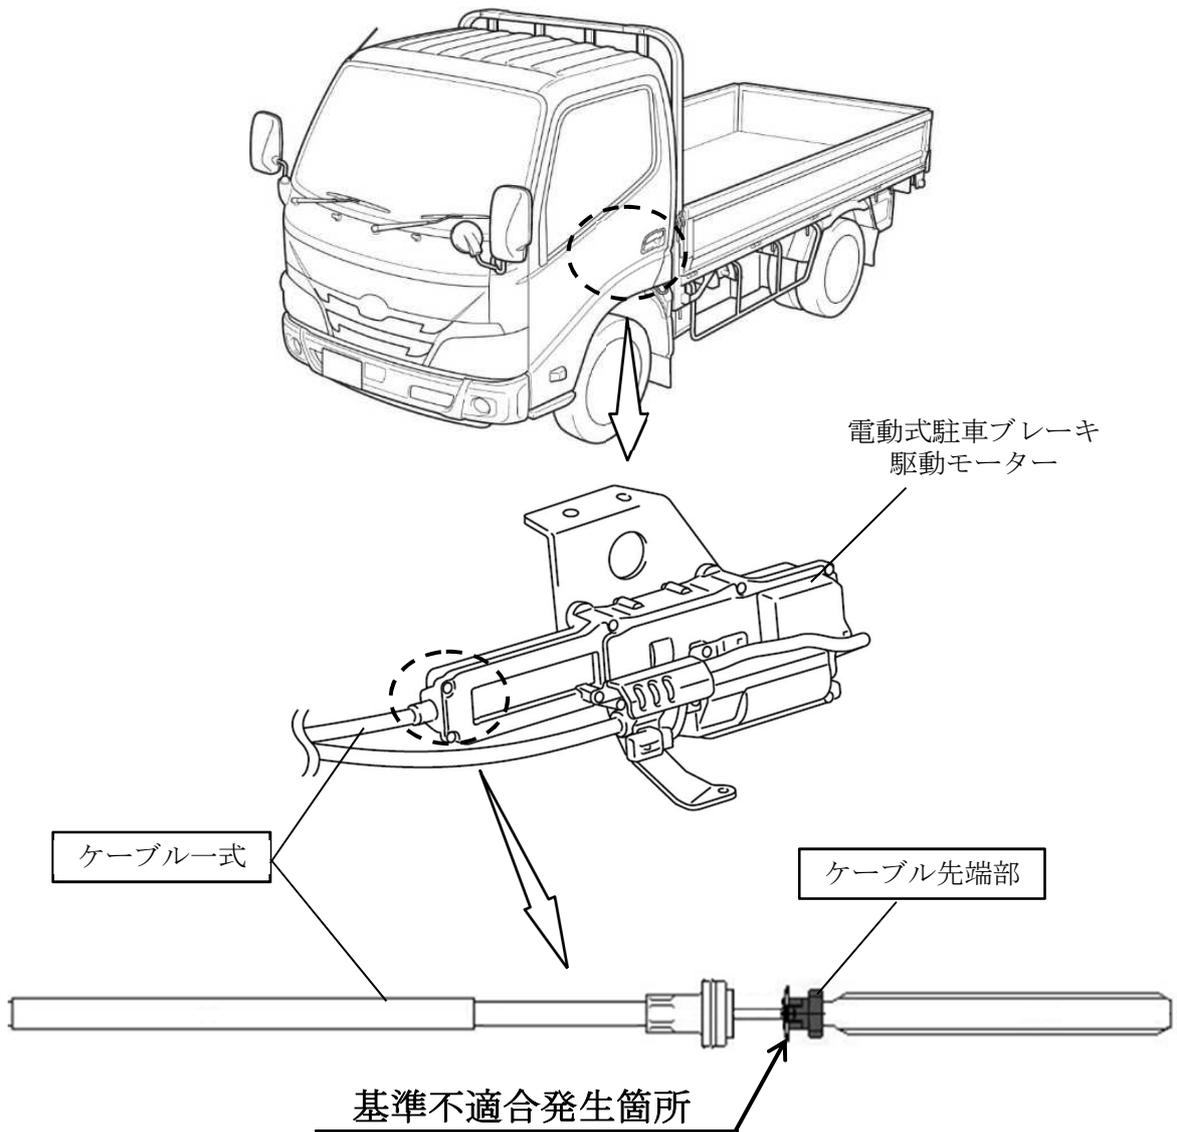

注： は交換する部品を示す。

電動式駐車ブレーキにおいて、駆動モーターに接続するケーブル先端部の強度が不足しているため、停車前に駐車ブレーキを作動させるとケーブル先端部が損傷することがある。そのため、駆動モーターの動力が伝達できなくなり、警告灯が点灯するとともに駐車ブレーキが作動しなくなり、駐車中の車両が動き出すおそれがある。

改善の内容：

全車両、ケーブル式を対策品に交換する。

識別：改善実施済車にはフレーム右側に打刻された車台番号末尾から4桁目の上に黄色ペイントを塗布する。