


改善箇所説明図

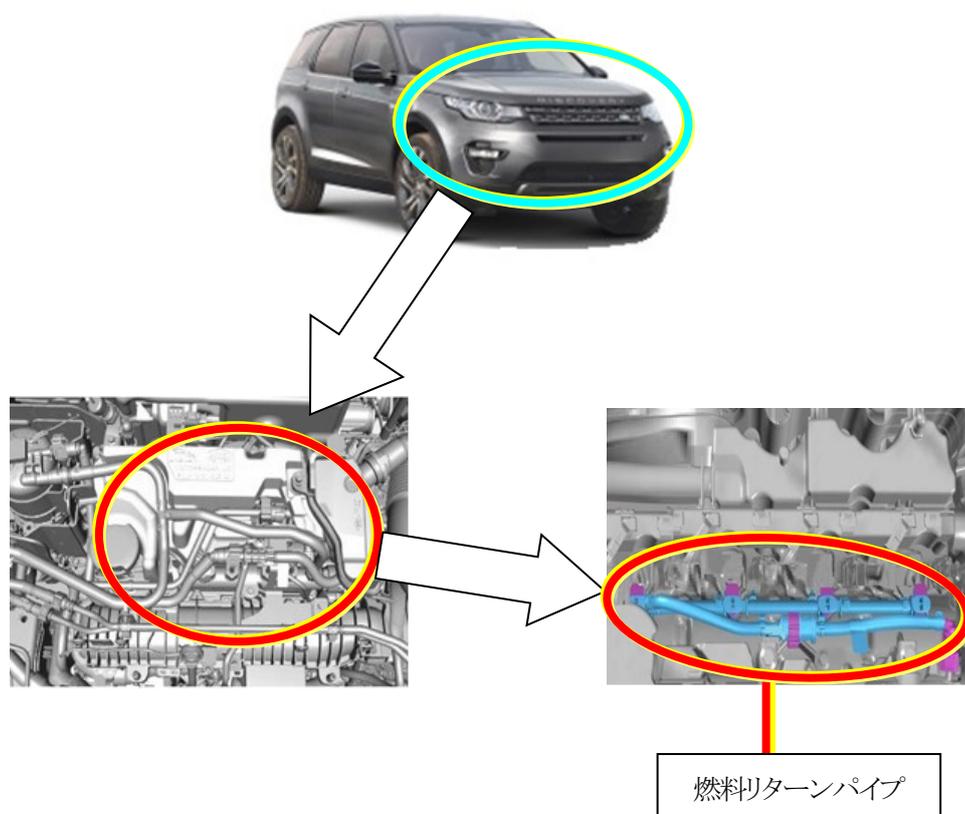

注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

燃料装置において、燃料のリターンパイプの製造が不適切なため、リターンパイプの強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、圧力脈動によるパイプへの振動により、リターンパイプに亀裂が生じ燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料のリターンパイプを点検し、該当するものは対策品に交換する。

識別：助手席ドアチェックアームのボディ側取付けボルトに白ペイントを塗布する。