


改善箇所説明図

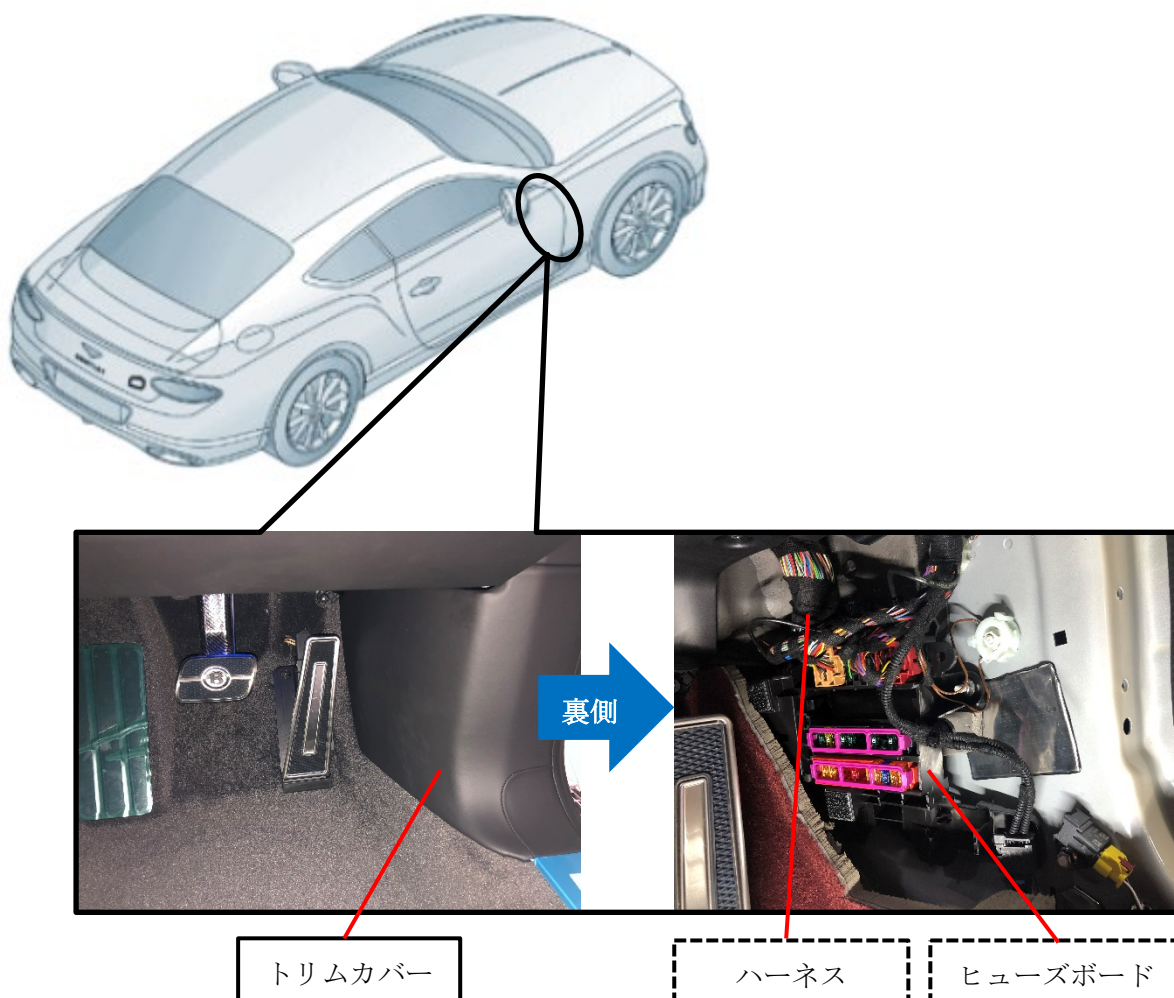

注意: は品番を確認し該当する場合は交換する部品を示す。

は点検結果により修正または交換する部品を示す。

不具合の内容

運転席足元のトリムカバーに格納されているヒューズボード及びハーネスにおいて、取り付けが不適切なため、トリムカバーを内側から押し出しているものがある。そのため、浮き上がったトリムカバーがアクセルペダルに接触し、最悪の場合、アクセルペダルが戻らなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒューズボード及びハーネスの取り付け状態を点検し、不適切なものは正しく取り付け、ヒューズボードが破損している場合は新品と交換する。また、トリムカバーの品番を確認し、該当する場合は浮き上がりを防止する対策品に交換する。

識別

アクセルペダルの土台に黄色のペイントを塗布し識別とする。