



# 改善箇所説明図

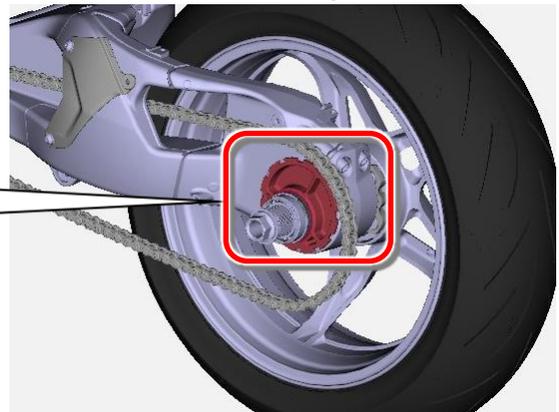

基準不適合発生箇所

ニードルベアリング

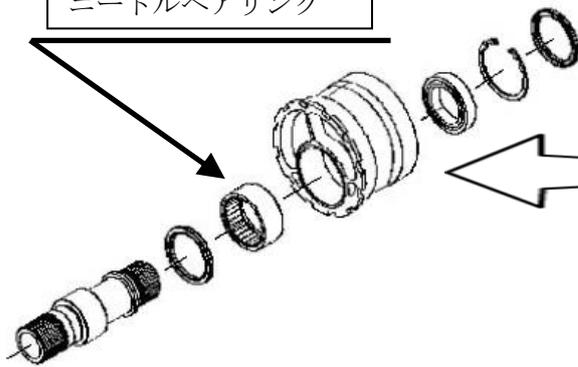

リヤホイールのニードルベアリングにおいて、グリース塗布作業が不適切なためグリース量が少ないものがある。そのため、ニードルベアリングが潤滑不良となり破損し、最悪の場合、リヤホイールがロックし走行不能となるおそれがある。

改善の内容 全車両、ニードルベアリングを新品に交換しグリースを塗布する。  
関連部品に損傷があれば交換をする。

注：  は、交換部品を示す。

識別：改善済車両には、車台後方（リヤシート下）のフレームに青色ペイントを塗布する。