


改善箇所説明図

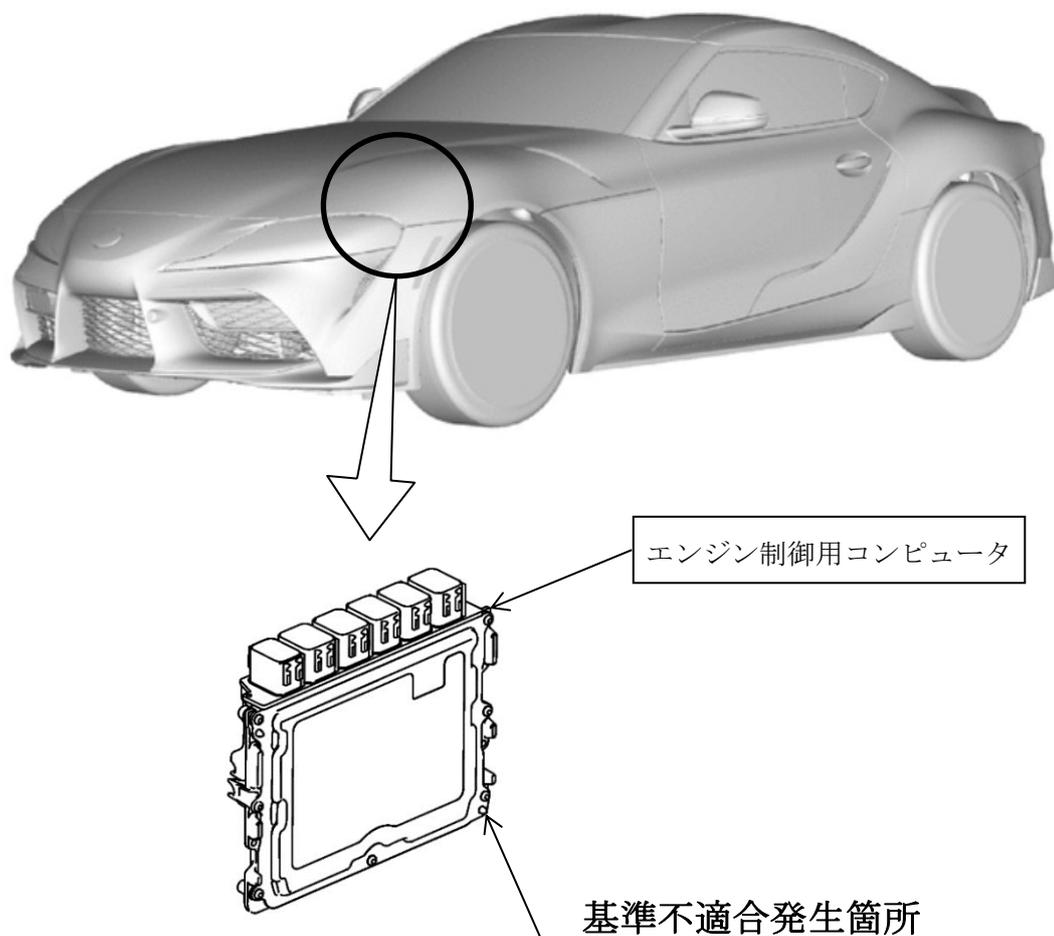

注：□ は修正部品を示す。

エンジン制御用コンピュータにおいて、制御プログラムが不適切なため、始動直後にエンジンを停止する等の操作により、エンジンに逆回転方向の力が加わり、バキュームポンプ内の潤滑油が逆流して構成部品が損傷することがある。そのため、倍力作用が損なわれて制動停止距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御用コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン位置下部に黄色ペイントを塗布する。