

改善箇所説明図



注) は、対策プログラムに書き換える部品を示す。

不具合の内容

エンジン制御用コンピュータにおいて、制御プログラムが不適切なため、始動直後にエンジンを停止する等の操作により、エンジンに逆回転方向の力が加わり、バキュームポンプ内の潤滑油が逆流して構成部品が損傷することがある。そのため、倍力作用が損なわれて制動停止距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御用のコンピュータの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う：

- 販売店に入庫して診断機により実施する。
- 対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。

識別： 作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、03/2021.67 以上であることにより識別する。