




改善箇所説明図

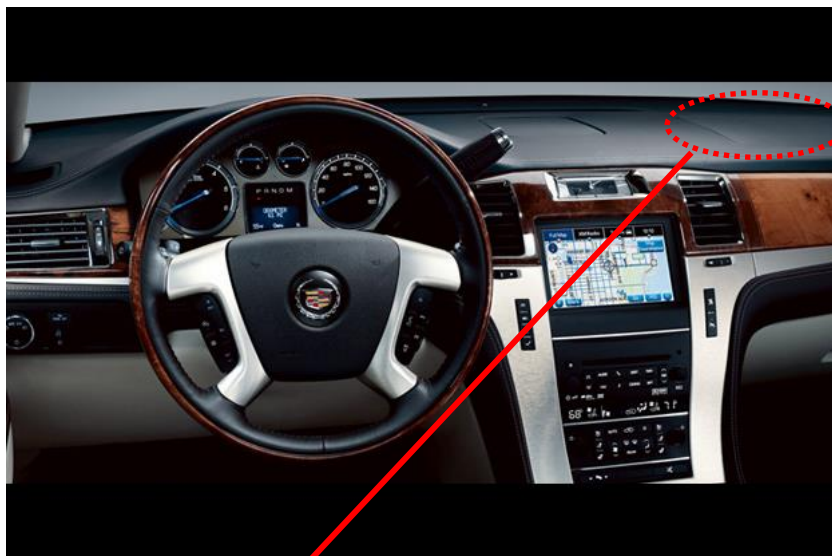

「不具合発生箇所」

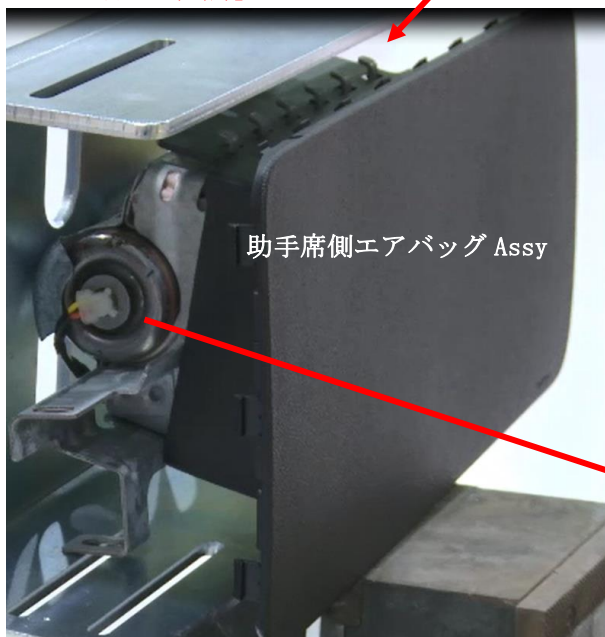

 は、助手席側エアバッグインフレーターを示す。



<不具合の状況>

助手席側前面エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。

<改善内容>

全車両、助手席側前面エアバッグインフレーターを対策品に交換する。

<識別方法>

運転席側 A ピラー（下側ドアヒンジの下）に黄色ペイントを塗布する。