


### 改善箇所説明図③

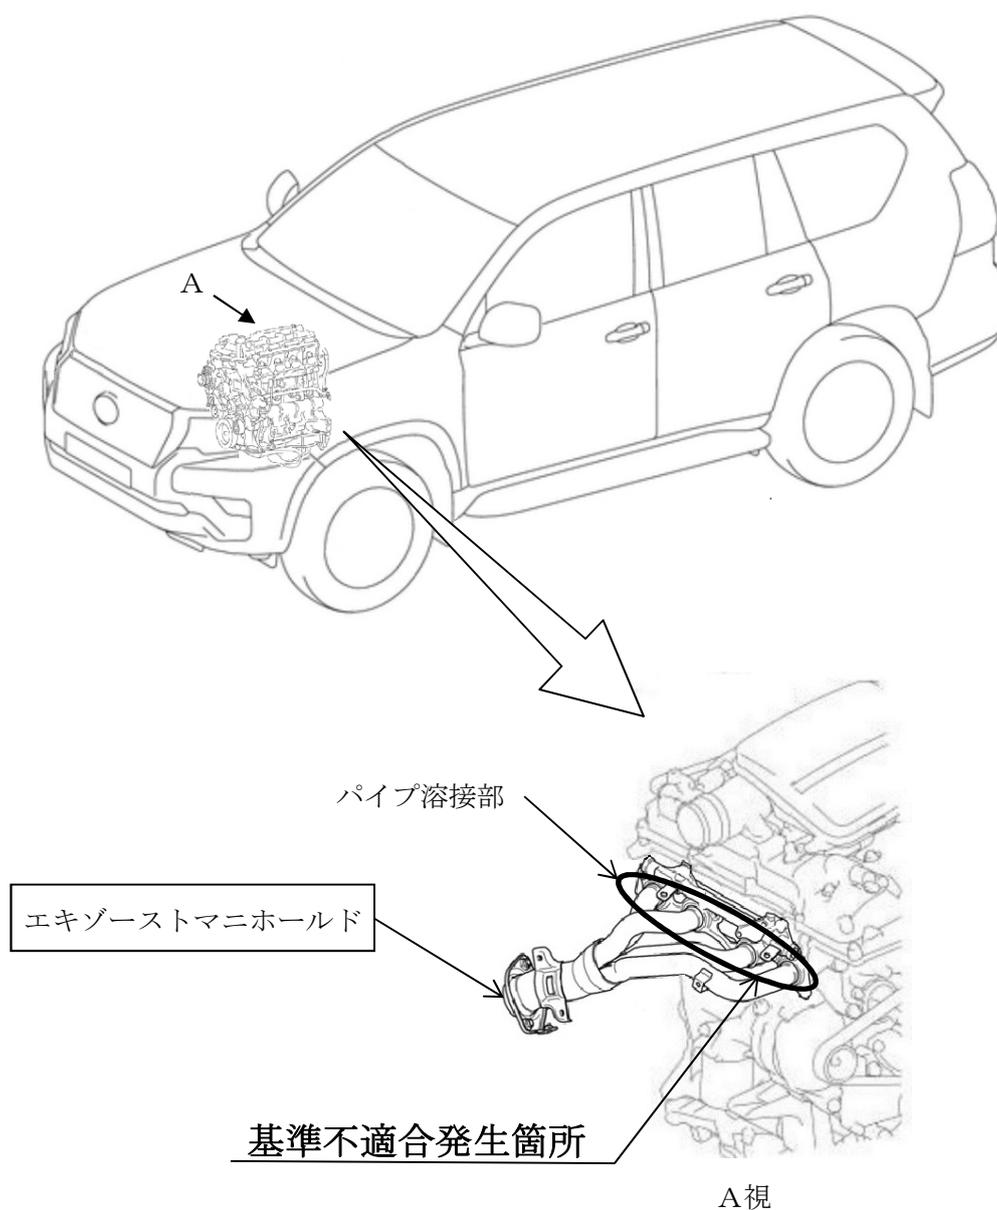

注：□ は交換部品を示す。

ガソリンエンジンのエキゾーストマニホールドにおいて、パイプの溶接条件変更時の強度検討が不十分なため、冷熱の繰返しや振動等により当該溶接部に亀裂が生じるものがある。そのため、登坂路走行等の高回転時に排出ガスが漏れ基準値を満足しなくなるおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、エキゾーストマニホールドを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の番号2桁目上部に黄色ペイントを塗布する。