

# 改善箇所説明図



中型トラックにおいて、運転席のシートベルトバックルに取り付けられているシートベルト装着状況を検知するためのセンサー用ハーネスの配策が不適切なため、使用過程でシートベルトバックルが当該ハーネスを挟み込むことがあり、この繰り返しにより当該ハーネスが損傷し、シートベルト非装着警告灯と警報ブザーが誤作動するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、運転席のシートベルトバックル式を対策品に交換する。

注：□は交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、左側ドアリヤピラー部に「MT94」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。