

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年11月4日

リコール届出番号	外-3315	リコール開始日	令和3年11月5日	
届出者の氏名又は名称	五羊-本田摩托(広州)有限公司 総経理 杉田 宏治 製作国 : 中華人民共和国 製作者名 : 五羊-本田摩托(広州)有限公司 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819			
不具合の部位(部品名)	①②方向指示器(ウィンカスイッチ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①方向指示器において、ウィンカスイッチ接点の製造管理が不適切なため、ウィンカスイッチ操作時にアーク放電が発生することがある。そのため、固定接点の金属粉の堆積により、接点間が導通し、発熱することで固定接点を保持する接点ベースが溶損して、最悪の場合、導通不良となり、方向指示器が作動しなくなるおそれがある。 ②方向指示器において、ウィンカスイッチ構成部品の材料管理が不適切なため、正規と異なる材料で製造されたものがある。そのため、スイッチ内部に浸入した雨水等により構成部品が腐食し、最悪の場合、腐食が進行して部品が破損すると、方向指示器が作動しなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	①②全車両、ウィンカスイッチを良品に交換する。			
不具合件数	①88件 ②0件	事故の有無	①②無し	
発見の動機	①市場からの情報による。 ②関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・インターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	ZAD-EF12	「ベンリイ e II MD」	EF12-1000019~EF12-1001719 令和元年11月14日~令和2年12月23日	1,701	郵政専用車両 ①1,169 ②1,701
	ZAD-EF09	「ベンリイ e I MD」	EF09-1000007~EF09-1000506 令和2年2月25日~令和2年11月24日	500	郵政専用車両 ①453 ②500
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年11月14日~令和2年12月23日	(計2,201台)	①1,622 ②2,201