

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年11月25日

リコール届出番号	5056	リコール開始日	令和3年11月26日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	原動機（オイルコントロールバルブ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	R06Aエンジンの排気側の油圧式VVT（可変バルブタイミング機構）の作動を制御しているオイルコントロールバルブにおいて、フロントグリルより浸入した塩水によって内部に錆が発生し作動できなくなるものがある。そのためVVTの制御ができなくなり、エンジン警告灯が点灯し、停車直前にエンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気側オイルコントロールバルブを対策品に交換する。		
不具合件数	103件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MR31S	「ハスラー」	MR31S-115028～MR31S-122744 平成29年4月24日～令和元年11月20日	7,692	N/A 仕様
			MR31S-314591～MR31S-322625 平成29年4月24日～令和元年11月19日	8,017	
	DAA-MR41S	MR41S-259415～MR41S-381752 平成29年4月24日～令和元年12月3日	119,316		
	DBA-MK32S	「スペーシア」	MK32S-452128～MK32S-452456 平成29年4月25日～平成29年11月22日	327	
			MK42S-199560～MK42S-225307 平成29年4月24日～平成29年11月23日	25,512	
			MK42S-630938～MK42S-647453 平成29年4月24日～平成29年11月22日	16,449	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DAA-MS41S	「フレア クロスオーバー」	MS41S-176249～MS41S-183578 平成29年4月24日～令和元年11月18日	7,329	N/A 仕様
	DBA-MM32S	「フレア ワゴン」	MM32S-451401～MM32S-451544 平成29年4月25日～平成29年11月22日	144	
	DAA-MM42S		MM42S-109282～MM42S-111934 平成29年4月24日～平成29年11月21日	2,651	
			MM42S-593539～MM42S-594479 平成29年4月24日～平成29年11月21日	941	
	(計7型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月24日～令和元年12月3日	(計188,378台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。