



改善箇所説明図

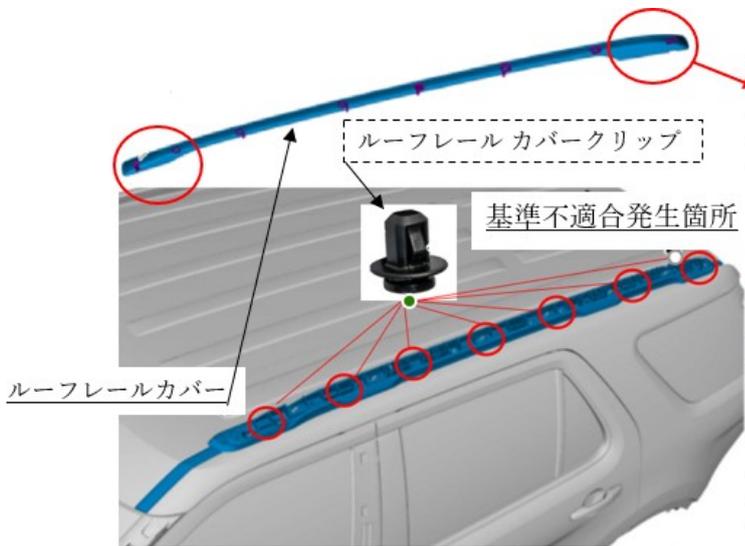

※ 左右ルーフレール前後に取り付けする

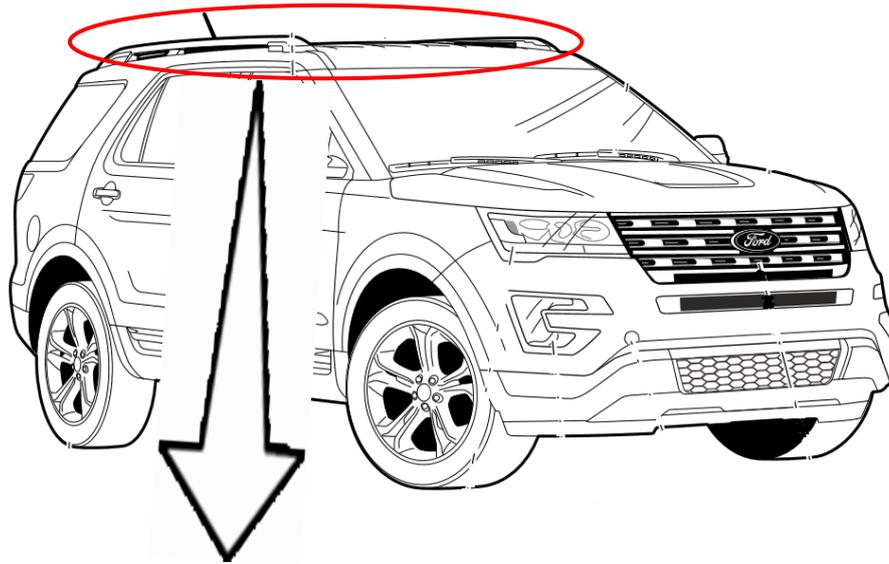

注： 内は追加部品箇所を示す。

注： 内は改善箇所を示す。

ルーフレールカバーにおいて、取付部のルーフレールカバークリップの材質が不適切なため、冷熱の繰返しで取付部クリップが破損し剥がれることがある。そのため、浮きや異音が発生し、最悪の場合、ルーフレールカバーが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、ルーフレールカバーの取付状態を点検し、浮き等がある場合はルーフレールカバークリップを対策品に交換する。ルーフレールカバーに損傷が確認された場合は交換し、その上で脱落防止用クリップを追加する。取付状態が良好な場合は脱落防止用クリップを追加する。

識別：フロント右ドアラッチのキャッチ上側ボルトに黄色いペイントを塗布する。