

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年1月26日

リコール届出番号	5085	リコール開始日	令和4年1月27日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（後面方向指示器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後面方向指示器において、LEDソケット内の回路基板の耐水性が不十分なため、雨水等がソケットに滴下して当該基板に結露が発生することがある。そのため、結露した状態での通電と乾燥を繰り返すと、基板上に短絡回路が形成され、最悪の場合、後面方向指示器が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後面方向指示器のLEDソケットを対策品に交換するとともに、一部車両に対しては、当該ソケットの組付けを可能にするハウジングに交換する。		
不具合件数	128件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6BA-MXUA80	「ハリアー」	MXUA80-0015194～MXUA80-0052563 令和2年9月17日～令和3年5月27日	37,049	
	6BA-MXUA85		MXUA85-0003275～MXUA85-0008331 令和2年9月17日～令和3年5月28日	5,040	
	6AA-AXUH80		AXUH80-0009001～AXUH80-0028034 令和2年9月17日～令和3年5月26日	18,704	
	6AA-AXUH85		AXUH85-0004589～AXUH85-0013890 令和2年9月17日～令和3年5月26日	9,253	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年9月17日～令和3年5月28日	(計70,046台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。