

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課ユーザー業務室  
 TEL 03-3580-3111 内線6553  
 アドレス : http://www.motnet.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成12年12月12日

リコール届出番号	698	リコール開始日	平成12年12月13日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	制動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置の制動力制御装置（ABS：アンチロックブレーキシステム）のコントロールユニット内部の素子電極の材質が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該電極部の抵抗が増大するものがあり、ABSの作動が不要な制動時にABSが作動し、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ABSコントロールユニットを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	販売会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 698のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	GF-U30	プレージュ	U30-005605～U30-009533 平成10年8月25日～平成10年9月29日	3,929	
	GF-HU30		HU30-101627～HU30-102406 平成10年8月25日～平成10年9月26日	780	
	KH-VU30		VU30-201450～VU30-202111 平成10年8月24日～平成10年9月28日	662	
	GF-NU30		NU30-301983～NU30-303018 平成10年9月7日～平成10年10月6日	1,036	
	KH-VNU30		VNU30-401291～VNU30-401726 平成10年9月7日～平成10年10月6日	436	
	GF-WGC34	ステージア	WGC34-070101～WGC34-073191 平成10年8月3日～平成10年10月29日	2,365	
GF-WHC34	WHC34-030101～WHC34-030661 平成10年8月3日～平成10年10月28日		561		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	GF-HR34	カライン	HR34-003488～HR34-004568 平成10年8月31日～平成10年12月1日	1, 0 6 4	後輪駆動 ターボ無し
	GF-ER34		ER34-015429～ER34-018924 平成10年8月31日～平成10年11月30日	1, 3 3 5	
	GF-FGY33	シーマ	FGY33-400110～FGY33-401183 平成10年8月27日～平成11年3月24日	9 9	後輪駆動 トラクションコントロール無し
	GF-FHY33		FHY33-300101～FHY33-300546 平成10年8月26日～平成11年3月24日	4 4 6	
	(計 11 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年8月3日～平成11年3月24日	(計 12, 713 台)	