


改善箇所説明図



カバーを外した状態

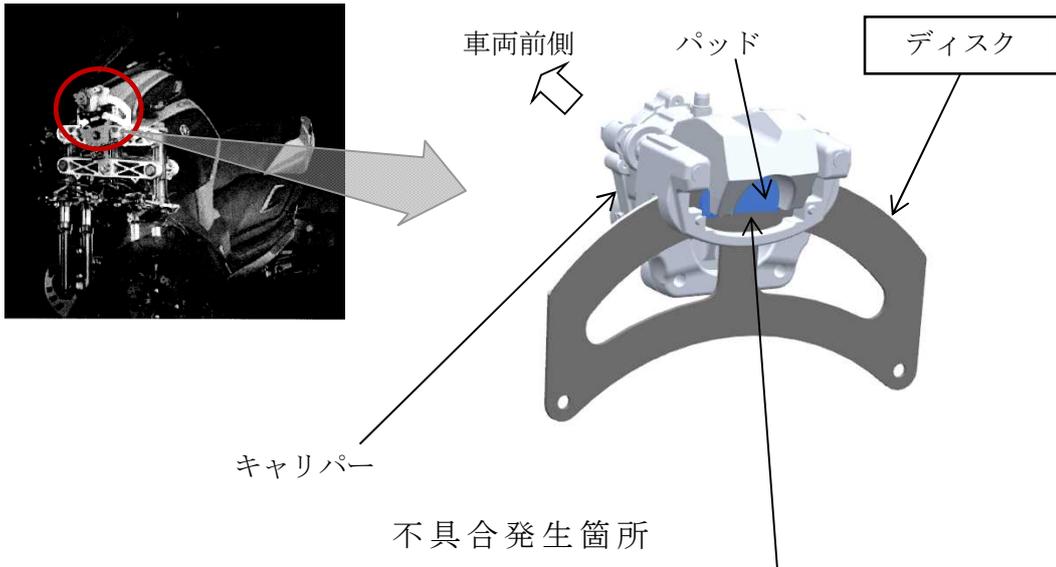

スタンディングアシストにおいて、ディスク表面の加工方法が不適切なため、発進時に当該アシストの解除操作をしても、キャリパーのパッドがディスクに吸着し、自立の補助が維持されることがある。そのため、最悪の場合、カーブ等で車両を傾けられず転倒するおそれがある。

改善の内容：全車両、スタンディングアシストのディスクを対策品に交換する。

識別：車両左側のサイドスタンド取り付け部付近に白ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。