


## 改善箇所説明図

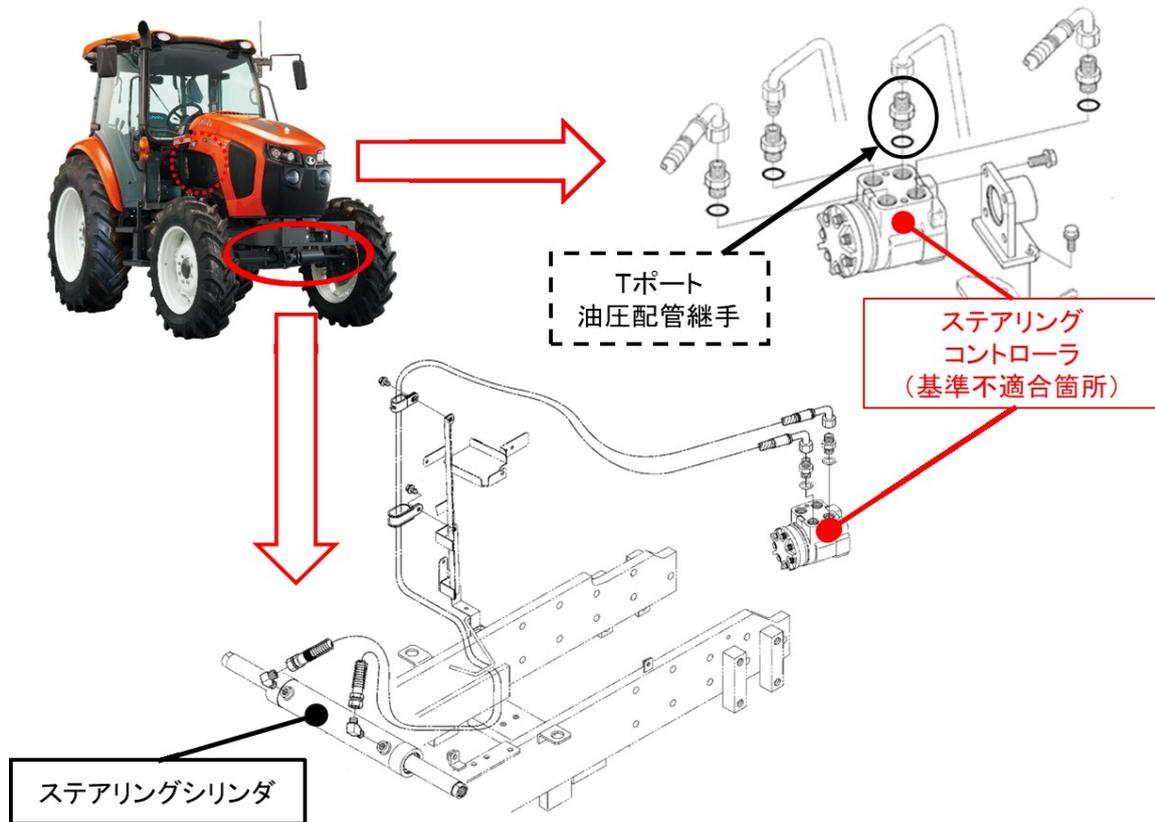

注: [-----] は交換する部品を示す。

農耕用トラクタのかじ取り装置において、ステアリングコントローラの特性に対して油圧回路Tポートの背圧が不足しているため、特定の使用条件で油圧回路内が負圧になりキャビテーションが発生することがある。そのため、ステアリングコントローラからステアリングシリンダへの油の供給ができなくなり、ステアリングハンドルが空転し、キャビテーションが解消するまで一時的にハンドル操作が効かなくなるおそれがある。

### 改善の内容:

全車両、ステアリングコントローラTポートの油圧配管継手を、対策品に交換する。

### 改善後の識別:

下図の場所(ステアリングコントローラ中央)に白色マーキングを実施する。

