



改善箇所説明図①

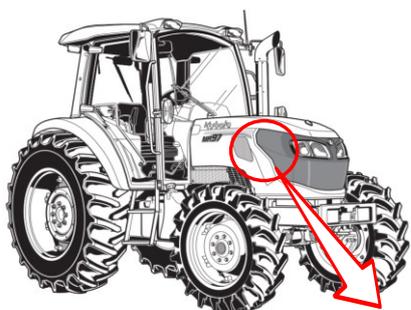

基準不適合箇所

変更前

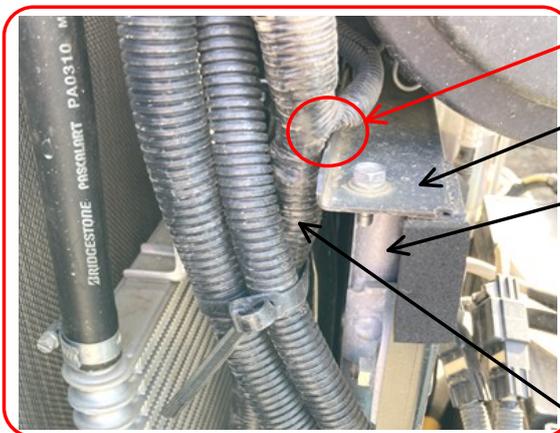


スライドフレーム

エアコンコンデンサ

ワイヤハーネス



変更後

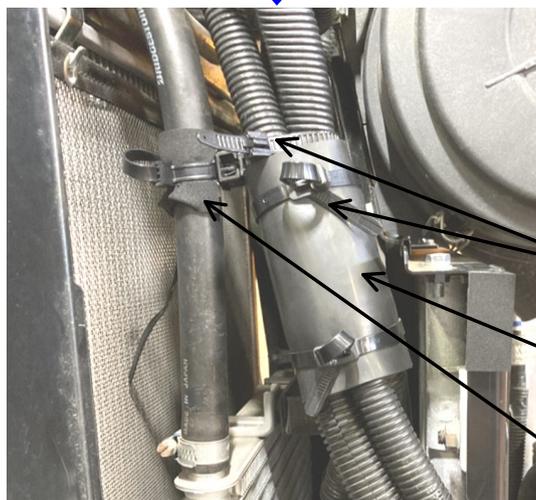

コードクランプ

保護ゴム

保護ゴム

注: は点検し交換する部品を示す。

注: は追加部品を示す。

農耕用トラクタのエンジンルーム内のワイヤハーネスにおいて、取り回しが不適切なため、ワイヤハーネスとエアコンコンデンサのスライドフレームが接触しているものがある。そのため、走行中の振動やスライドフレームとの擦れにより、当該ワイヤハーネスの被覆が摩擦により損傷して内部電線が短絡し、最悪の場合、ワイヤハーネスが焼損して火災となるおそれがある。

改善の内容:

全車両、ワイヤハーネス固定用のコードクランプを追加し、ワイヤハーネスの経路を変更するとともに保護ゴムを追加する。また、ワイヤハーネスに損傷が見られるものは、補修またはワイヤハーネスを新品に交換する。

改善後の識別: 改善実施済車は、部品の有無で判断できるので特別な識別表示は行わない。