

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年6月9日

リコール届出番号	2757	リコール開始日	平成23年6月10日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 益子 修 TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(ブッシュブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤサスペンションにおいて、リヤロアアームとリヤアクスルハウジングを連結するブッシュブラケットの強度余裕が少ないため、右左折や発進停止の繰り返しにより、ブッシュブラケットが損傷し、リヤロアアームとリヤアクスルハウジングの連結が外れ異音が発生し、走行安定性が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブッシュブラケット一式を対策品と交換する。		
不具合件数	17件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2757のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	GBD-U61V	ミニキャブ	U61V-1114292～U61V-1606742 平成18年11月15日～平成23年3月28日	44,993台	
	GBD-U62V		U62V-1106241～U62V-1603700 平成18年11月15日～平成23年3月30日	20,669台	
	ABA-U61W	タウンボックス	U61W-0800833～U61W-2000529 平成18年11月15日～平成23年3月28日	2,386台	
	ABA-U62W		U62W-0801714～U62W-1900487 平成18年11月15日～平成23年3月30日	4,509台	
	CBA-U61W		U61W-0901515～U61W-2100735 平成18年11月15日～平成23年3月28日	4,447台	
	CBA-U62W		U62W-0900457～U62W-2000593 平成18年11月20日～平成23年3月26日	978台	
ニッサン	GBD-U71V	クリッパー	U71V-0210699～U71V-0557189 平成18年11月15日～平成23年3月29日	45,459台	
	GBD-U72V		U72V-0204458～U72V-0552513 平成18年11月15日～平成23年3月30日	15,356台	
	ABA-U71W	クリッパーリオ	U71W-0000201～U71W-0500327 平成19年5月21日～平成23年3月28日	3,263台	
	ABA-U72W		U72W-0000201～U72W-0500269 平成19年5月21日～平成23年3月28日	3,887台	
	CBA-U71W		U71W-0100201～U71W-0520545 平成19年5月21日～平成23年3月28日	7,047台	
	CBA-U72W		U72W-0520201～U72W-0520311 平成22年7月29日～平成23年3月28日	111台	
(計12型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年11月15日～平成23年3月30日	(計153,105台)		