


改善箇所説明図

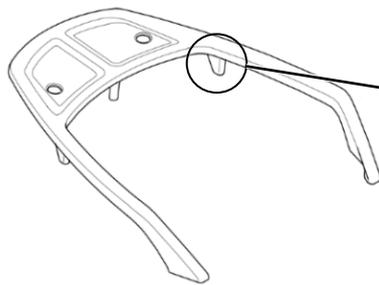

不具合箇所：グラブバー



識別マーク



注：□ は、措置する部品を示す。

不具合箇所

車両後方の樹脂製グラブバーにおいて、固定用埋め込みナットの組み付けが不適切なため、必要な強度を保って正しく組み付けられていないものがある。そのため、グラブバーハンドルを持ってセンタースタンドをかける時など大きな負荷をかけると、埋め込みナットが外れ、グラブバーがひび割れし、最悪の場合、同乗者がグラブバーを握った際にひび割れにより怪我をするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、グラブバーを良品に交換する。

識別

グラブバー左内側部分に黄色ペイントを塗布する。