


# 改善箇所説明図

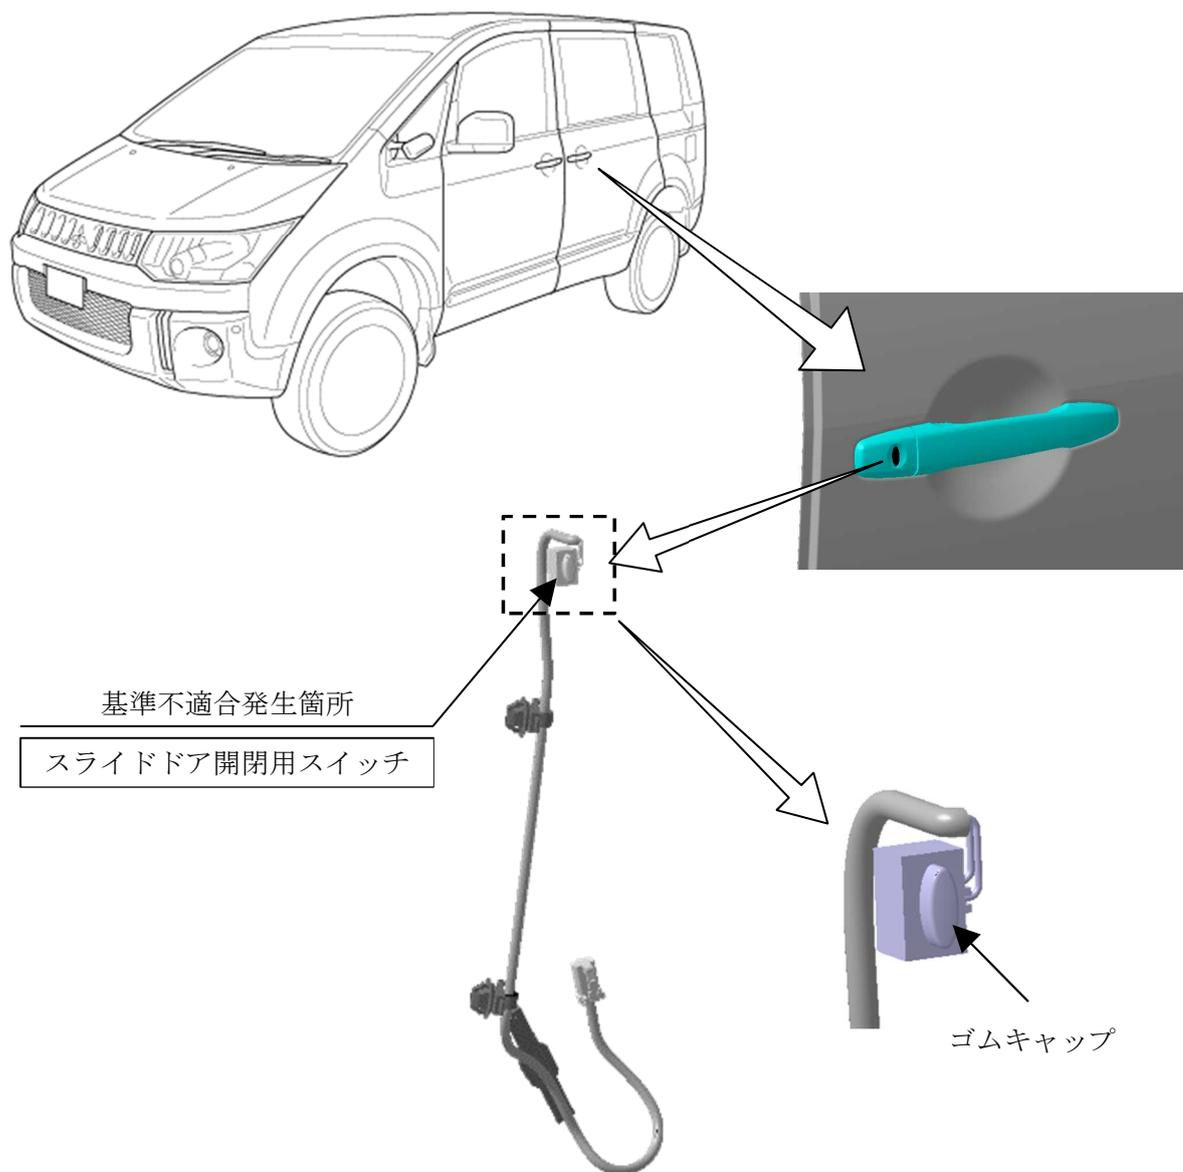

電動スライドドアの車外開閉用スイッチにおいて、製造不良によりゴムキャップに亀裂が入っているものがあり、亀裂部からスイッチ内部に浸入した水分により通電することがある。そのため、停車時や極低速走行時等の特定条件下で、意図せずスライドドアが開閉するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、スライドドア開閉用スイッチを良品と交換する。

注：図中の  内は、交換する部品を示す。

識別：助手席側ドアローヒンジの取付けボルト(上側)頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。