


改善箇所説明図

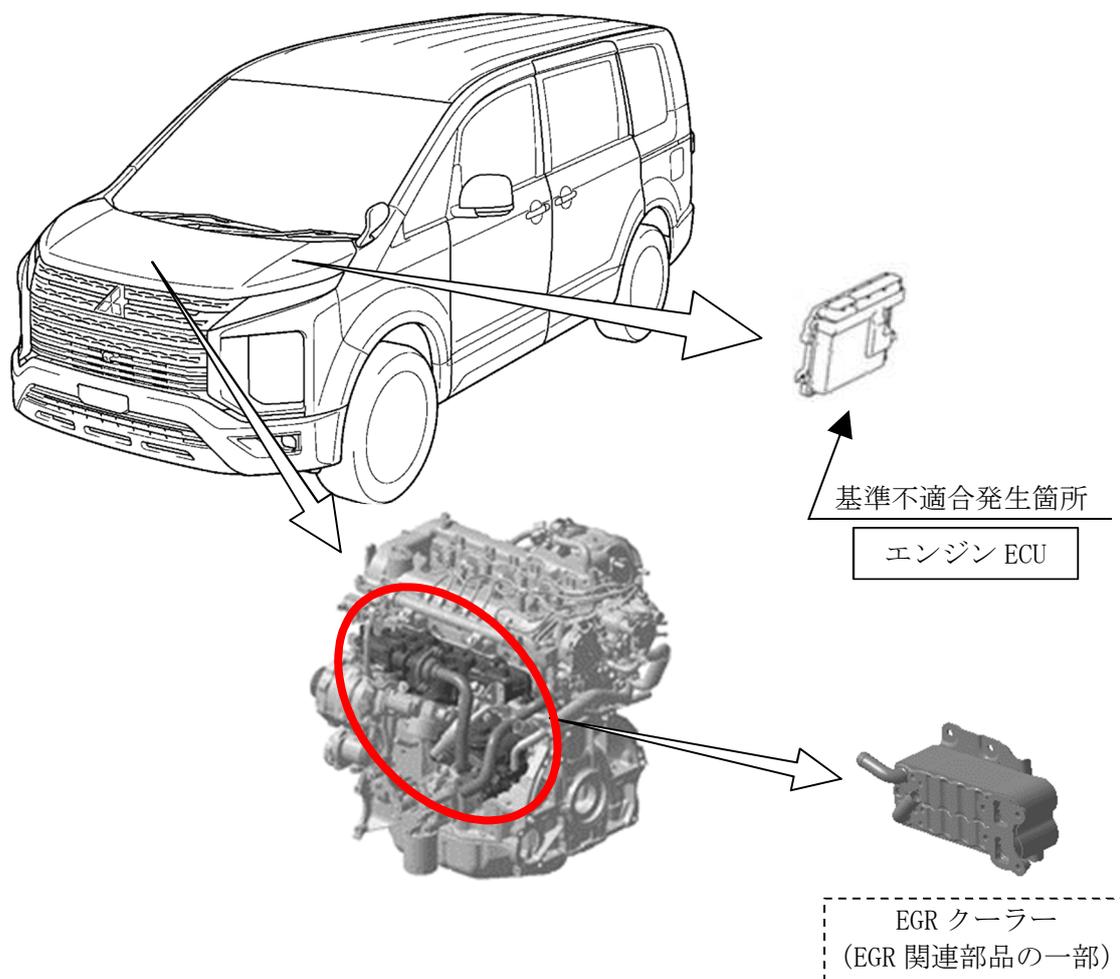

エンジンECUにおいて、制御プログラムが不適切なため、EGR(排気ガス再循環装置)経路内にデポジットが多く堆積することがある。そのため、堆積したデポジットにより、EGR経路内の排気ガスの流量が低下し、エンジン警告灯が点灯してアイドルストップ機能が停止するおそれがある。または、堆積し硬化したデポジットが剥がれ落ち、吸気バルブに噛み込むことにより、エンストし再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン ECU の制御プログラムを対策仕様に書き替える。また、EGR クーラーなどの EGR 関連部品を新品と交換し、関連箇所を清掃する。

注：図中の 内は、プログラムを書き替える部品を示す。

図中の 内は、交換または清掃する部品を示す。

識別：助手席側ドアローヒンジの取付けボルト（下側）頭部に白または黄色ペイントを塗布する。