


# 改善箇所説明図

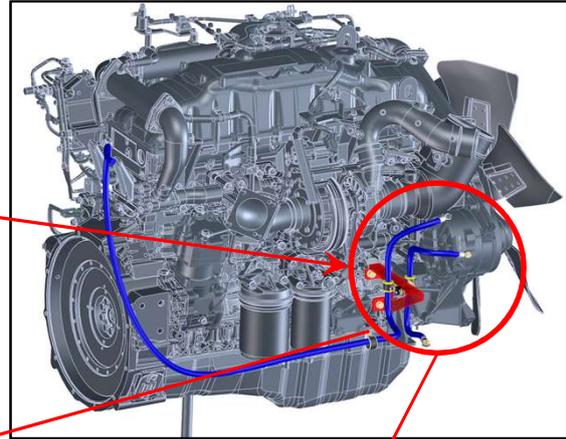

改善前



改善後

オルタネータ配線

アース配線

オルタネータ配線  
(保護材付)

アース配線  
(保護材付)

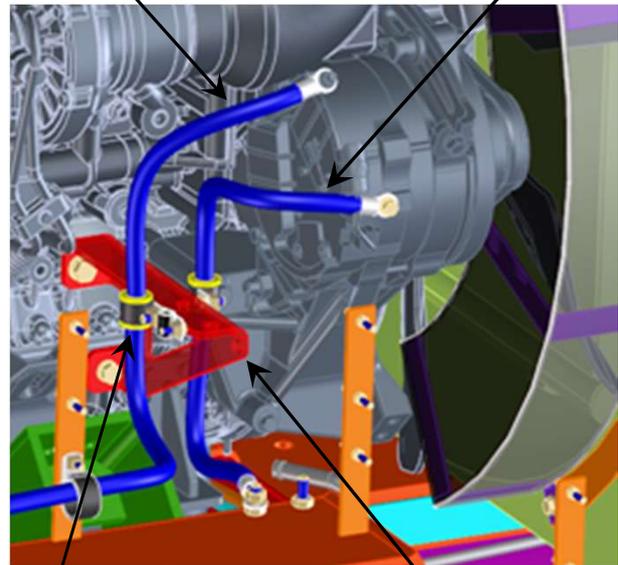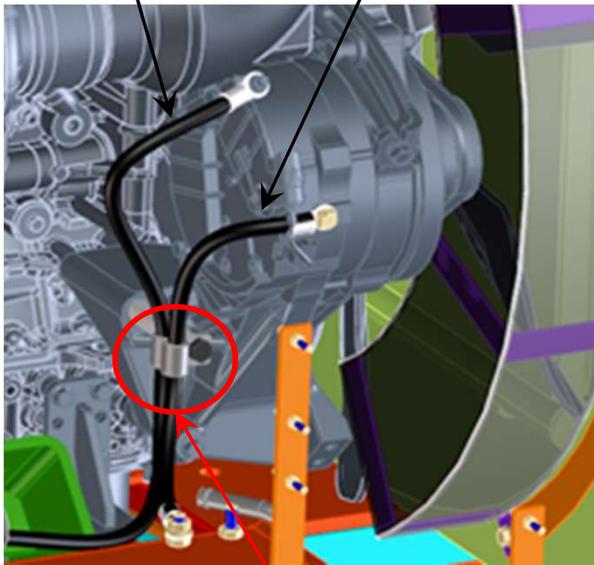

クランプ  
基準不適合発生箇所

対策品クランプ

配線固定  
ブラケット

## 基準不適合発生箇所

ロータリ除雪車の電気装置において、配線の固定方法が不適切なため、走行振動によりオルタネータ配線及びアース配線が配線クランプとこすれ、被覆が損傷するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、損傷部とクランプ間でショートし、最悪の場合火災に至るおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、保護材付のオルタネータ配線及びアース配線に交換する。  
また配線固定ブラケットを追加し、対策品クランプで固定する。

注：  は、交換部品を示す。

識別：改善実施済車は、配線固定ブラケットの取付で判断できるため特別な識別表示は行わない。