

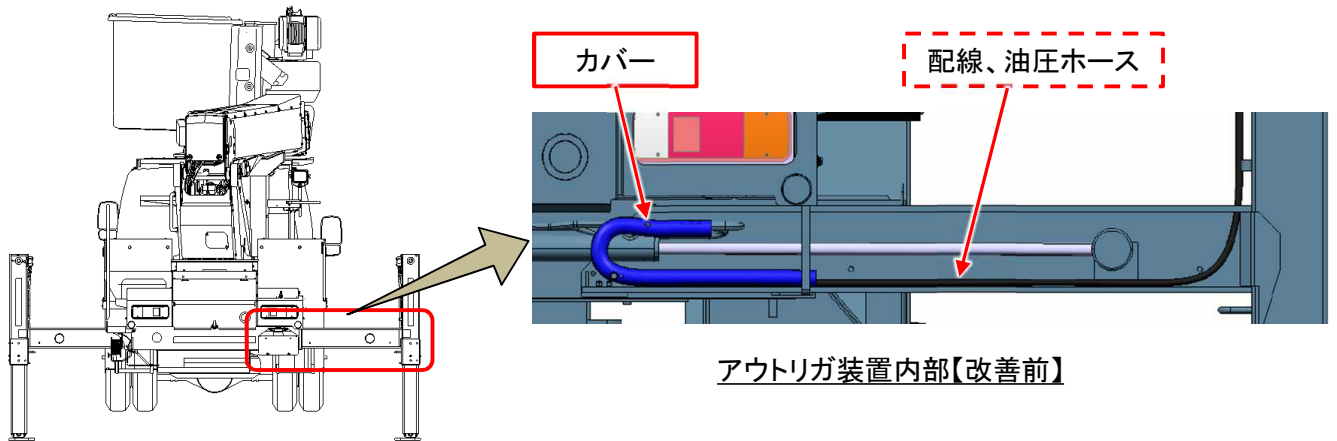


## 改善箇所説明図

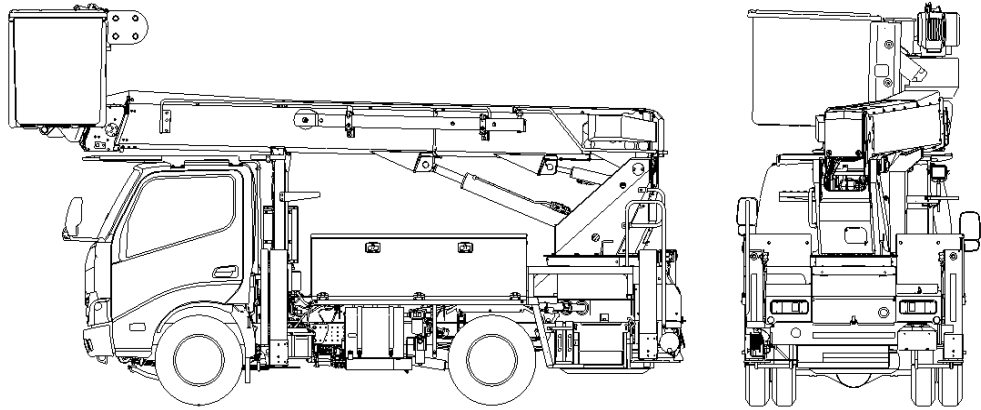


アウトリガ装置内部【改善前】

高所作業装置 使用状態

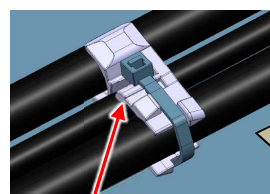

クランプ追加(7箇所)

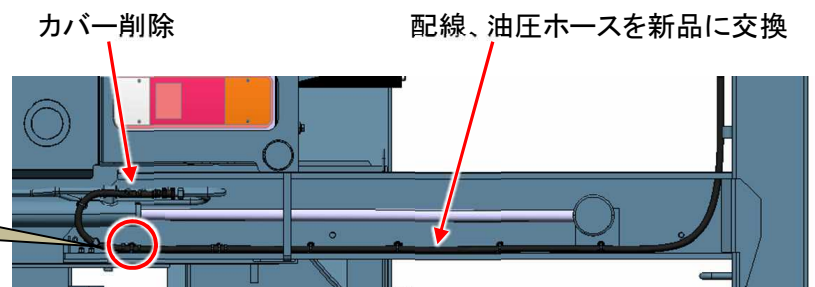

アウトリガ装置内部【改善後】


### 不具合の内容

高所作業車のアウトリガ装置において、配策構造が不適切なため、配線、油圧ホースのカバーが装置内部で引っ掛かることがある。そのため、カバー内を通る配線、油圧ホースが屈曲して損傷に至り、高所作業装置の作動不良や油漏れが発生するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、カバーを削除してクランプを追加する。また、配線、油圧ホースを新品に交換する。

注:  は削除する部品を示す。

 は追加、交換する部品を示す。