


## 改善箇所説明図

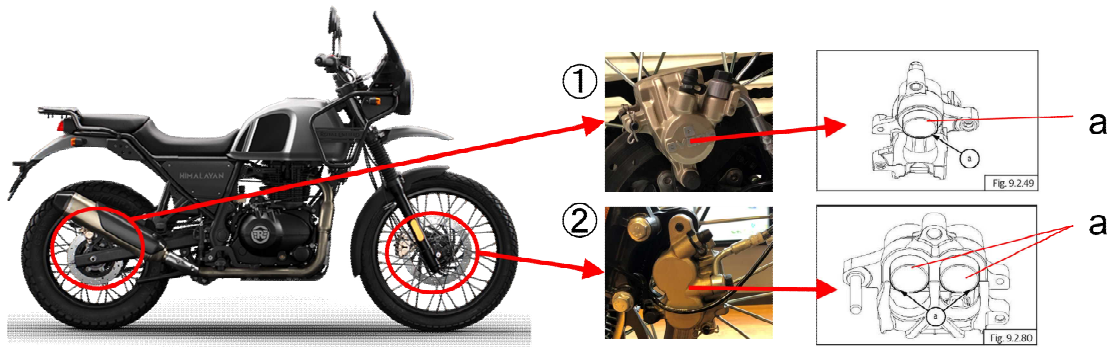

注：  は対策する部品を示す

a: ブレーキキャリパーピストン  
(①および②に含まれる)

①:後輪ブレーキキャリパー

②:前輪ブレーキキャリパー

### 不具合の内容

ブレーキキャリパーにおいて、ピストン摺動部の金属表面処理が不適切なため、融雪剤により錆が発生するものがある。そのため、摺動部の錆が抵抗となり、キャリパーピストンの戻りが悪くなり、最悪の場合、ブレーキが引きずるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、前輪および後輪のブレーキキャリパーを対策品に交換する。

### 識別

対策前 フロント：無印のキャリパー

リヤ：【BYBRE】の表記付き

対策後 フロント：【BYBRE】の表記付き

リヤ：メーカーロゴの表記

